



5

mejora: Parque de María
Luisa y Plaza de España

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Historia y Datos

- 1.1.1. Parque de María Luisa
- 1.1.2. Plaza de España

2. RECURSOS

2.1. Listado de recursos

- 2.1.1. Urbanismo
- 2.1.2. Edificios

2.2. Informes

- 2.2.1. Avenida Isabel la Católica
- 2.2.2. Avenida Don Pelayo de Covadonga
- 2.2.3. Avenida Rodríguez Caso
- 2.2.4. Avenida de Hernán Cortés
- 2.2.5. Plaza de América
- 2.2.6. Isleta de los Patos
- 2.2.7. Aseos Glorieta Bécquer
- 2.2.8. Aseos los Patos

3. PRESUPUESTO

4. CONCLUSIONES

4.1. Características y Puntos de Mejora

4.2. Mejoras

- 4.2.1. Mejora de señalización general y específica
- 4.2.2. Itinerarios accesibles
- 4.2.3. Aseos adaptados
- 4.2.4. Mejora de mobiliario
- 4.2.5. Mantenimiento

1.1. HISTORIA Y DATOS

1.1.1. Parque de María Luisa

El Parque de María Luisa está formado en parte por los jardines del Palacio de San Telmo, donados en 1893 a la ciudad de Sevilla por la Infanta María Luisa (duquesa de Montpensier) que se incorporaron al patrimonio urbano en 1911. En 1893 se realizan el Costurero de la Reina y un invernadero de estructura metálica. En 1910, se escoge el parque como ubicación principal de la futura Exposición Hispanoamericana que tendría lugar en 1929.

En enero de 1911, el comité ejecutivo de la exposición inicia los trámites para la reforma del parque para el evento, eligiendo a Aníbal González como director de la parte arquitectónica de la exposición y a Jean-Claude Nicolás Forestier, paisajista francés, conservador del bosque de Boulogne en París, para las obras de jardinería.

Las obras se realizaron entre 1912 y 1922. El paisajista francés transformó lo que eran unos jardines palaciegos en un parque público. Forestier no impuso el clasicismo francés en su trabajo y adaptó su obra al clima y al paisaje de la ciudad, le dio un toque romántico, inspirado en los jardines del Generalife y de la Alhambra, los del Real Alcázar de Sevilla y los de algunas casa nobles de la ciudad. De esta fecha, datan algunos elementos, como la Glorieta de los lotos, el Jardín de los Leones y la Fuente de las Ranas.

La primera fase se inauguró el 18 de abril de 1914, coincidiendo con la feria de ese año. También en 1914 se inicia la construcción de la Plaza de España. Para la Exposición Iberoamericana se construyeron en la Plaza de América el denominado Pabellón Mudéjar, construido entre 1911 y 1916, el Pabellón Real y el Pabellón de Bellas Artes.

En 1915, Forestier diseña su proyecto para la ampliación del Parque en los terrenos colindantes a la Plaza de España. Hasta la inauguración de la Exposición del 1929, se fueron construyendo también distintas glorietas con reminiscencias literarias y culturales como Glorieta de Bécquer (1911), Glorieta de Cervantes(1916), Glorieta de Masy Prat (1924) y Glorieta Hermanos Álvarez Quintero (1925-26), que tendrían su continuación en años posteriores.

fuelle: www.andalucia.org

2.1. LISTADO DE RECURSOS

2.1.1. Urbanismo

- Avenida de Isabel la Católica
- Avenida de Don Pelayo de Covadonga
- Avenida Rodríguez Caso
- Avenida de Hernán Cortés
- Plaza de América
- Isleta de los Patos

2.1.2. Edificios

- Aseos Glorieta Bécquer
- Aseos los Patos

2.2. INFORMES

2.2.1. Avenida de Isabel la Católica

"Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica) "

(28/11/2018)

Información:



Avenida Avenida de Isabel la Católica (Parque de María Luisa)
41004 SEVILLA (SEVILLA)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:



Transporte público adaptado:

No dispone

Observaciones

Consideraciones para otros tipos de discapacidad
No dispone

No dispone

Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

PARQUE MARÍA LUISA (AVENIDA DE ISABEL LA CATÓLICA)



Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

Informe

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

DATOS GENERALES	
Nombre	Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)
Provincia	SEVILLA
Localidad	SEVILLA
Tipo viario actual	Peatonales (Tipo A)
Tipo viario propuesto	Mejora accesibilidad
Propuesta tipológica	Otra
Tipo vía	Avenida
Dirección	Avenida de Isabel la Católica (Parque de María Luisa)
Código postal	41004
Destino turístico	Sevilla
Coordenadas Geolocalización (Latitud)	
Coordenadas Geolocalización (Longitud)	
Observaciones	

Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

Dispone de facilidades para:


Facilidades:



Transporte público adaptado:

No dispone


Accesibilidad global del recurso

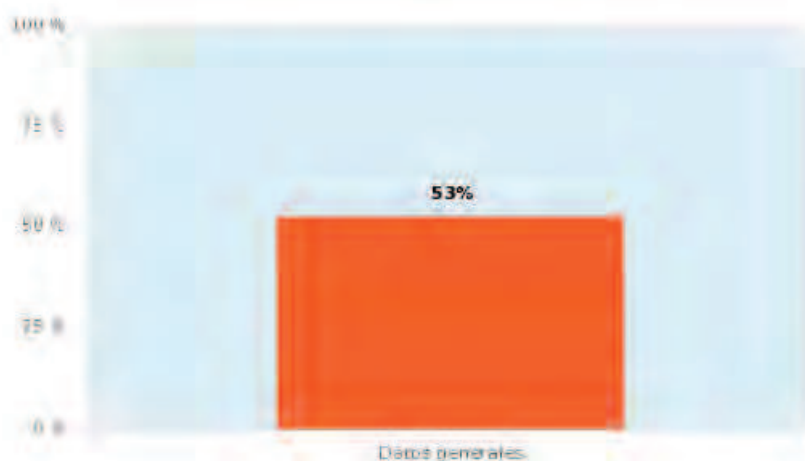

Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

ANCHURA	
¿La anchura es adecuada?	☒
Observaciones	

Anchura

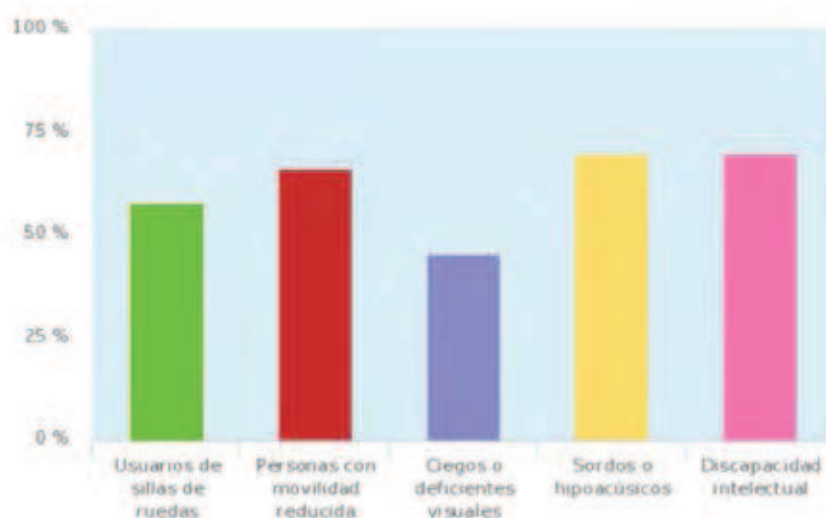


Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)



Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

PENDIENTE	
¿La pendiente es adecuada?	☒
Observaciones	


Pendiente

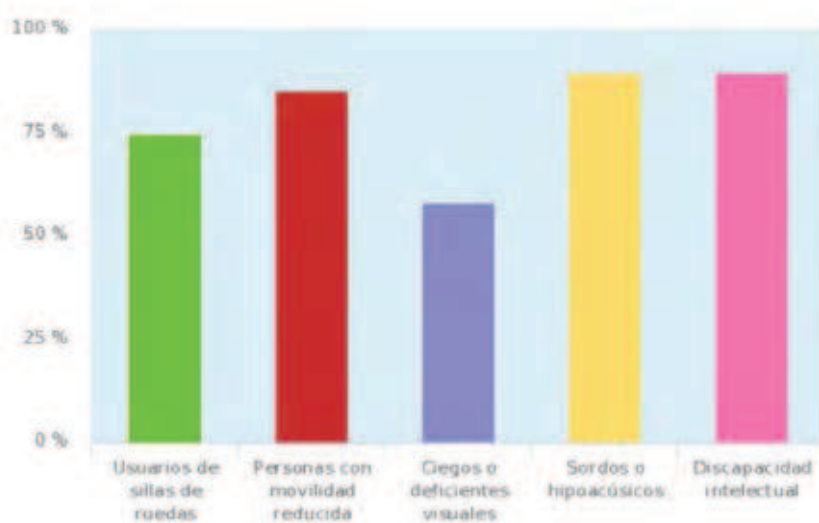

Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

PAVIMENTO	
¿El pavimento es adecuado?	☐
Observaciones	

Pavimento

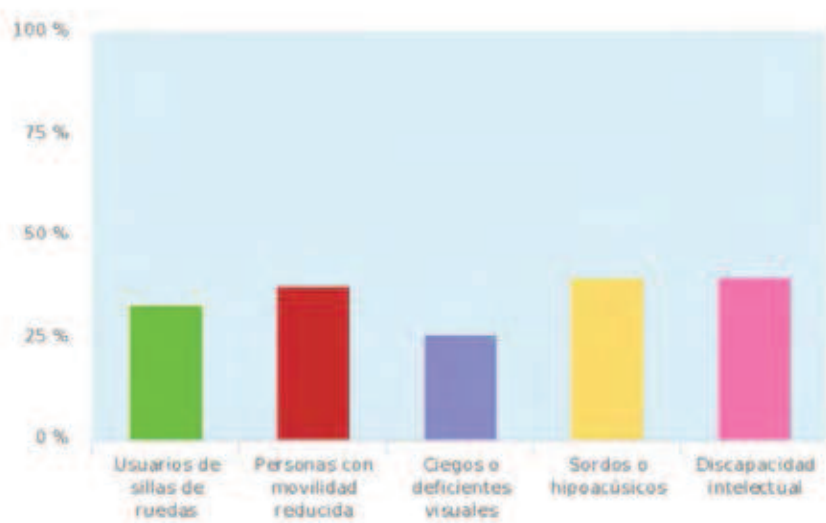


Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)



Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

MOBILIARIO	
¿El mobiliario es adecuado?	☐
Observaciones	

Mobiliario

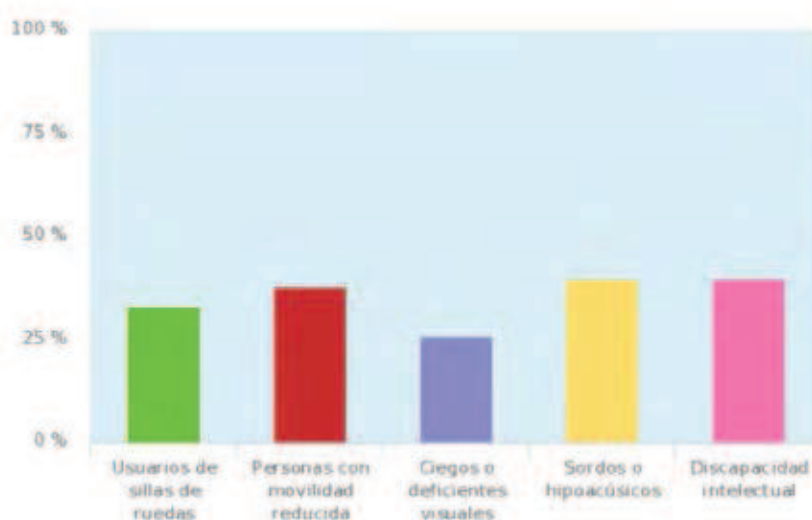


Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)



Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

SEÑALIZACIÓN	
¿La señalización es adecuada?	☒
Observaciones	


Señalización

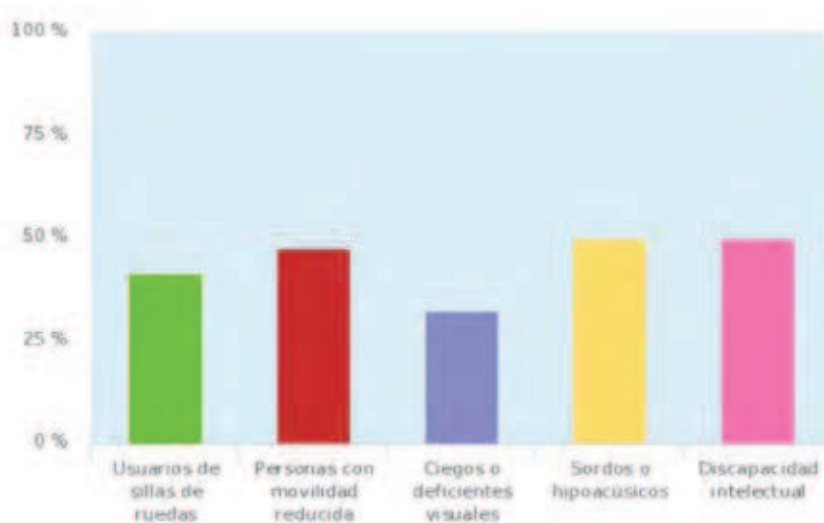

Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)


ILUMINACIÓN	
¿La iluminación es adecuada?	☒
Observaciones	

Iluminación

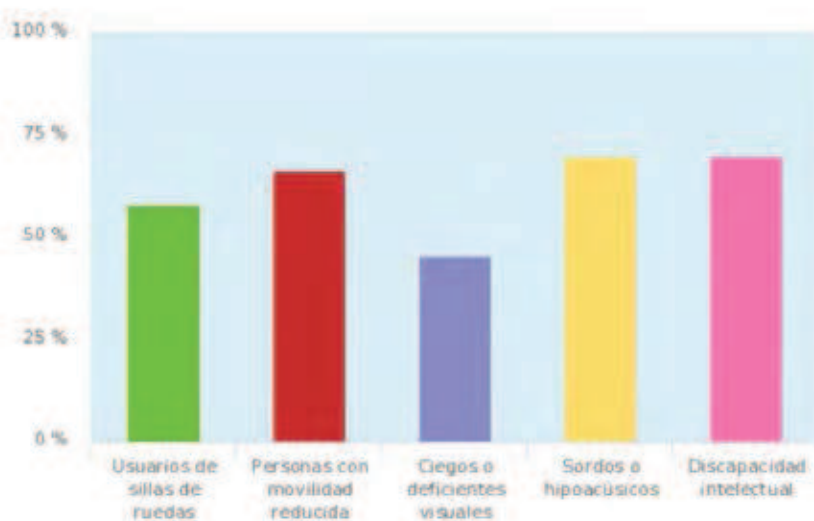

Parque María Luisa (Avenida de Isabel la Católica)

Resultados globales por ámbitos

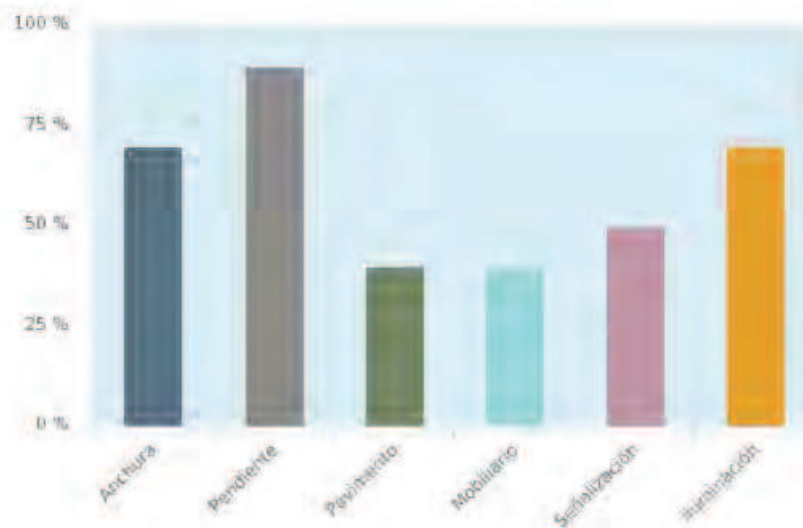

2.2.2. Avenida de Don Pelayo de Covadonga

"Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga) "

(28/11/2018)

Información:



Avenida Don Pelayo/ Covadonga (Parque Maria Luisa)
41013 SEVILLA (SEVILLA)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:



Transporte público adaptado:

No dispone

Observaciones

Consideraciones para otros tipos de discapacidad
No dispone

No dispone

Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

PARQUE MARÍA LUISA (AVENIDA DE DON PELAYO/ DE COVADONGA)



Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla



Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

Informe

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

DATOS GENERALES	
Nombre	Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)
Provincia	SEVILLA
Localidad	SEVILLA
Tipo viario actual	Peatonales (Tipo A)
Tipo viario propuesto	Mejora accesibilidad
Propuesta tipológica	Otra
Tipo vía	Avenida
Dirección	Don Pelayo/ Covadonga (Parque María Luisa)
Código postal	41013
Destino turístico	Sevilla
Coordenadas Geolocalización (Latitud)	
Coordenadas Geolocalización (Longitud)	
Observaciones	

Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

Dispone de facilidades para:


Facilidades:



Transporte público adaptado:

No dispone


Accesibilidad global del recurso

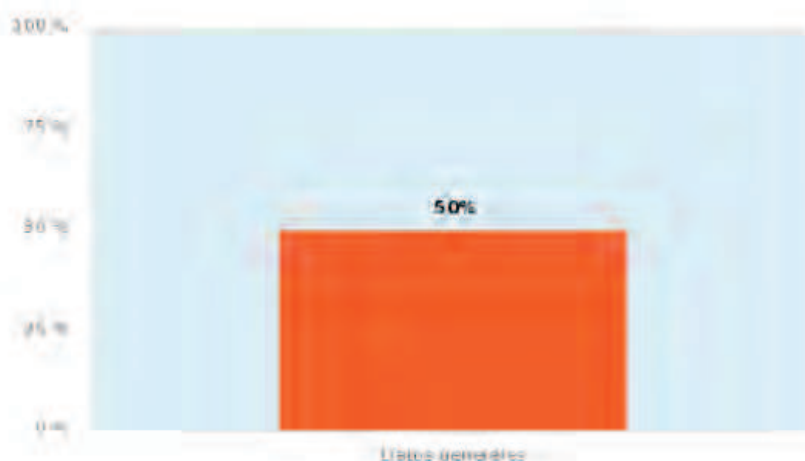

Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

ANCHURA	
¿La anchura es adecuada?	
Observaciones	

Anchura

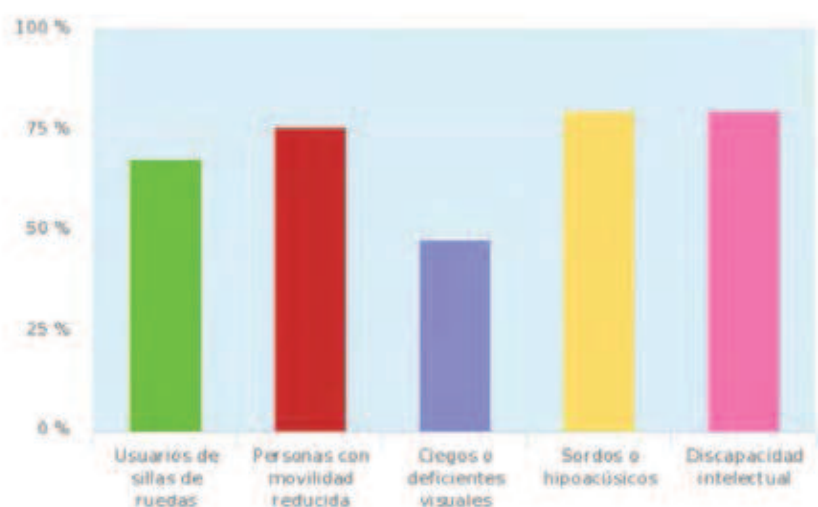


Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)



Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

PENDIENTE	
¿La pendiente es adecuada?	☒
Observaciones	

Pendiente

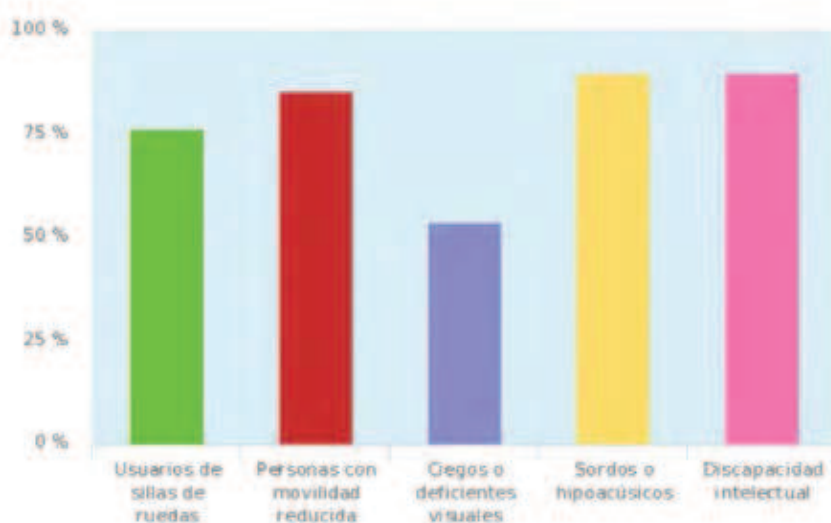


Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)



Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

PAVIMENTO	
¿El pavimento es adecuado?	☒
Observaciones	

Pavimento

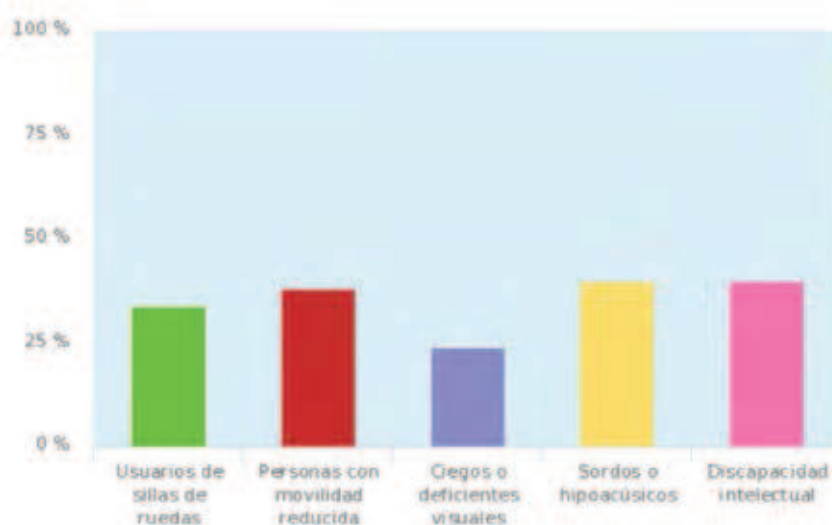


Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)



Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

MOBILIARIO	
¿El mobiliario es adecuado?	☐
Observaciones	

Mobiliario

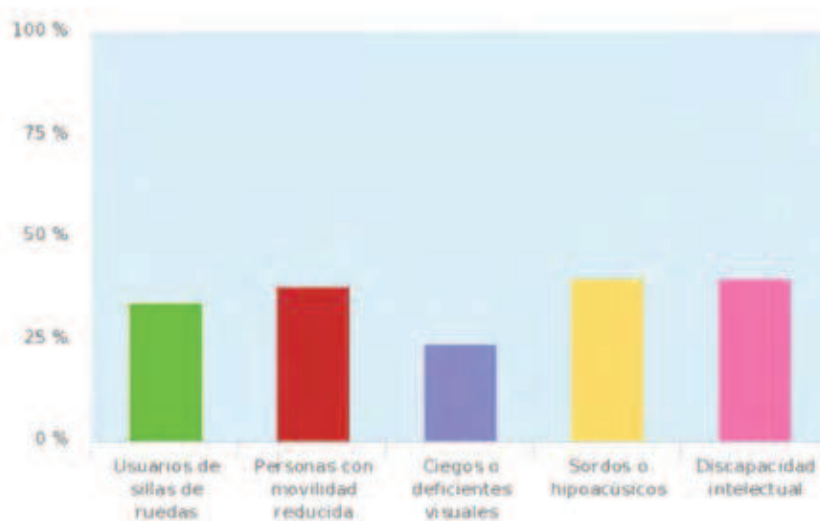


Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)



Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

SEÑALIZACIÓN	
¿La señalización es adecuada?	☐
Observaciones	

Señalización

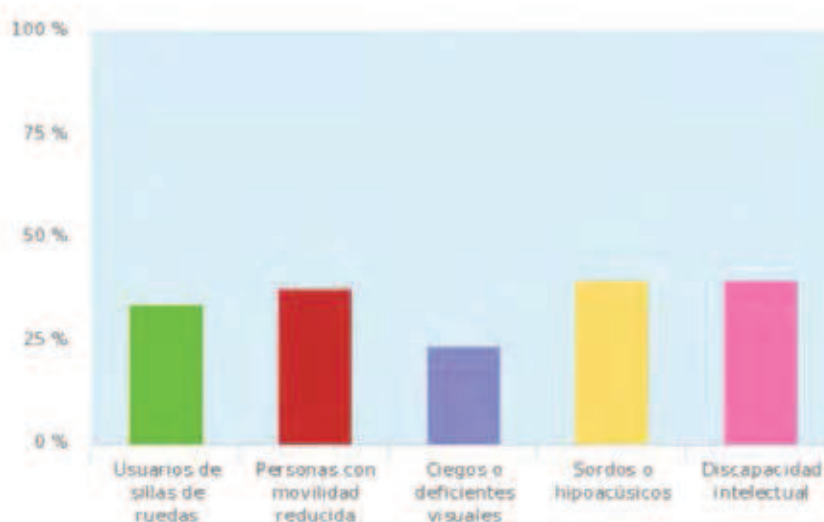


Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)



Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)


ILUMINACIÓN	
¿La iluminación es adecuada?	☐
Observaciones	

Iluminación

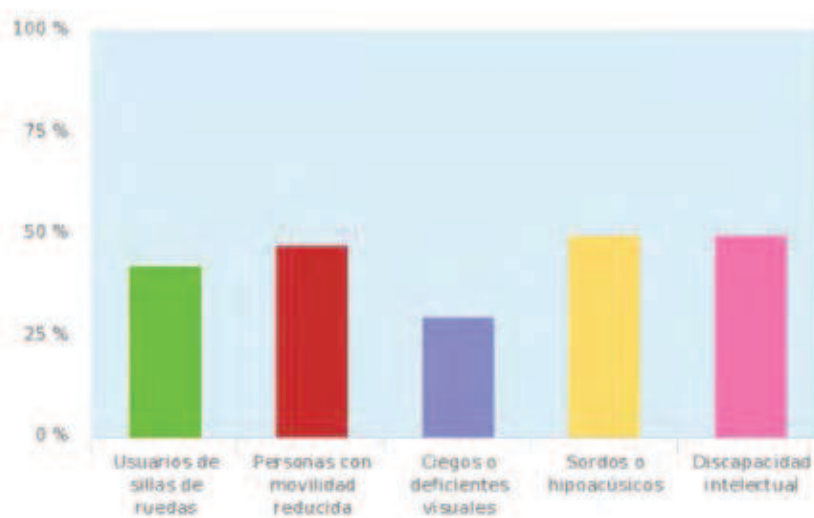

Parque María Luisa (Avenida de Don Pelayo/ de Covadonga)

Resultados globales por ámbitos

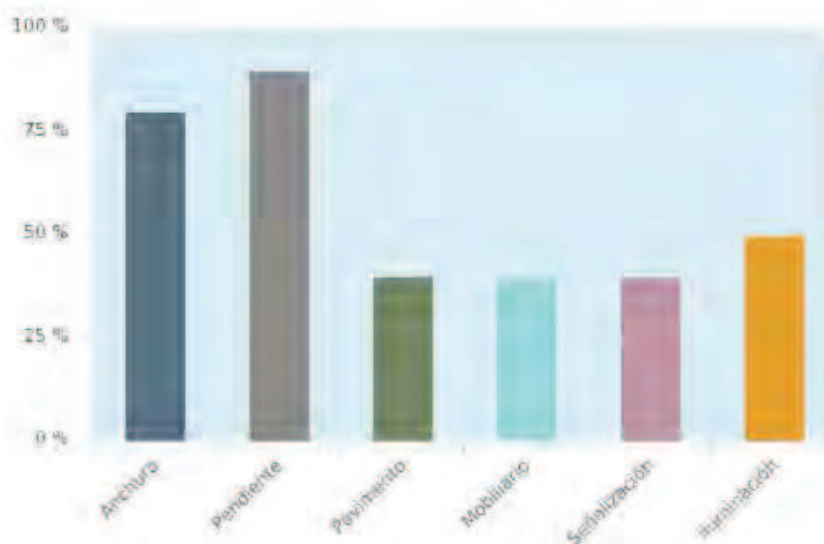

2.2.3. Avenida Rodríguez Caso

"Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso) "

(28/11/2018)

Información:



Avenida Rodríguez Caso (Parque María Luisa)
41013 SEVILLA (SEVILLA)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:



Transporte público adaptado:

No dispone


Observaciones

Consideraciones para otros tipos de discapacidad
No dispone

No dispone

Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

PARQUE MARÍA LUISA (AVENIDA RODRÍGUEZ CASO)

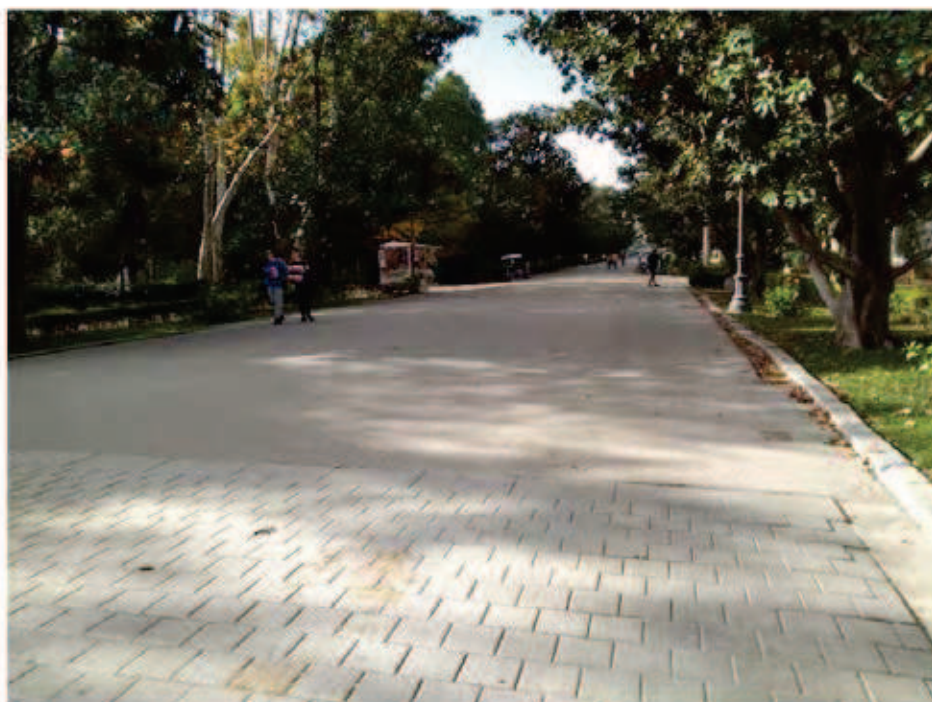

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla



Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

Informe

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

DATOS GENERALES	
Nombre	Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)
Provincia	SEVILLA
Localidad	SEVILLA
Tipo viario actual	Peatonales (Tipo A)
Tipo viario propuesto	Mejora accesibilidad
Propuesta tipológica	Otra
Tipo vía	Avenida
Dirección	Rodríguez Caso (Parque María Luisa)
Código postal	41013
Destino turístico	Sevilla
Coordenadas Geolocalización (Latitud)	
Coordenadas Geolocalización (Longitud)	
Observaciones	

Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

Dispone de facilidades para:


Facilidades:



Transporte público adaptado:

No dispone


Accesibilidad global del recurso

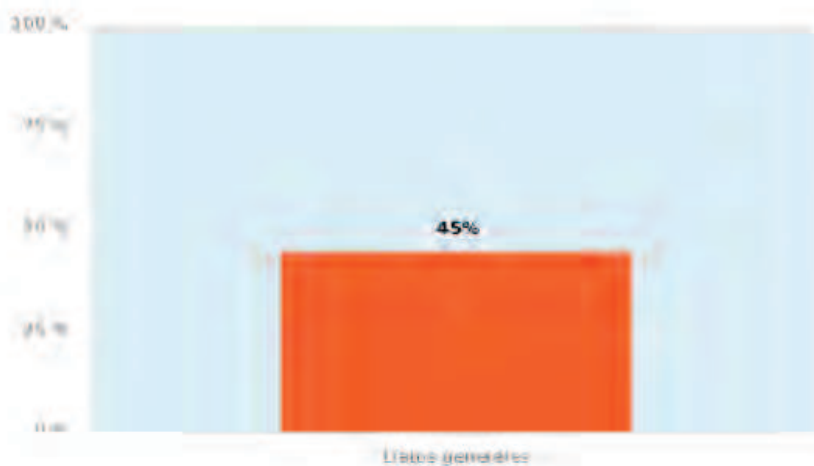

Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

ANCHURA	
¿La anchura es adecuada?	☒
Observaciones	

Anchura

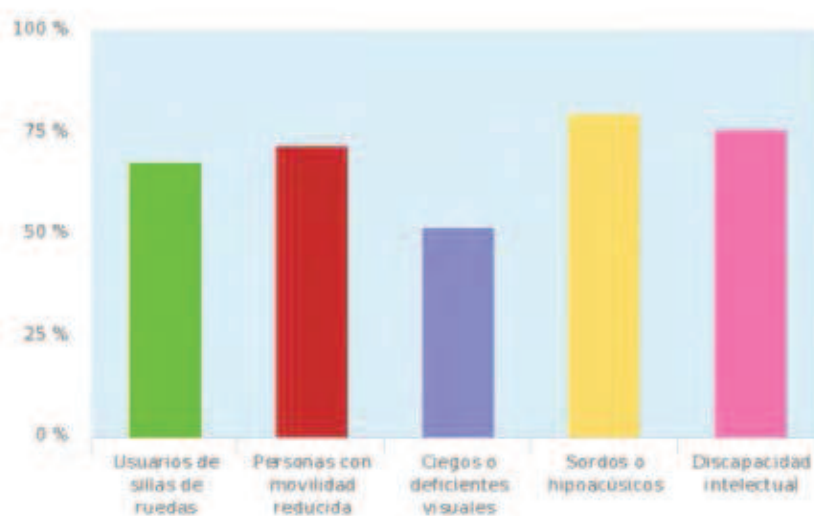


Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)



Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

PENDIENTE	
¿La pendiente es adecuada?	☒
Observaciones	


Pendiente

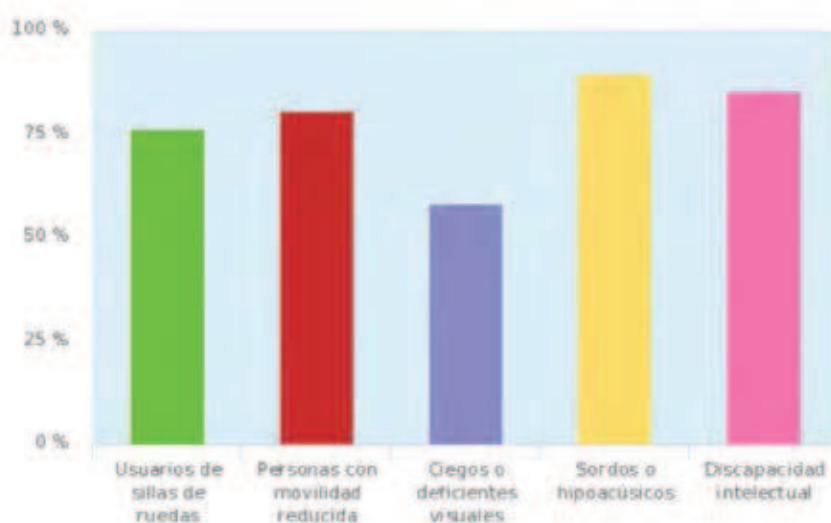

Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

PAVIMENTO	
¿El pavimento es adecuado?	☒
Observaciones	

Pavimento

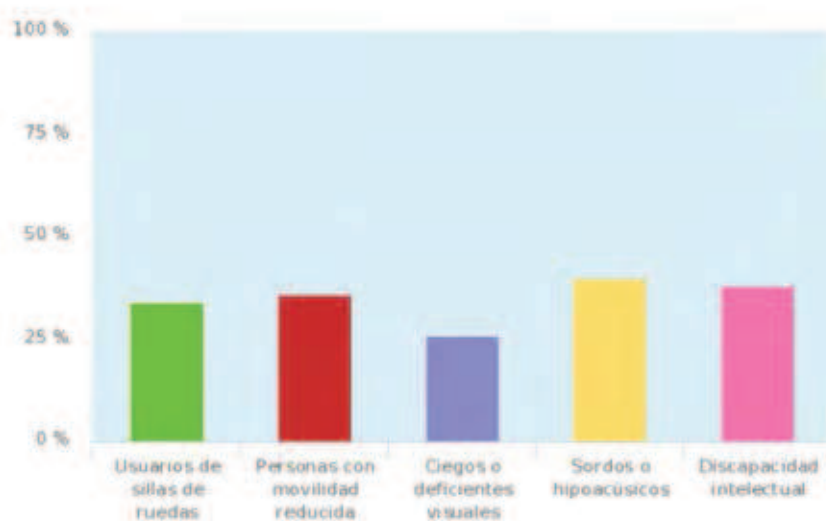


Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)




Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

MOBILIARIO	
¿El mobiliario es adecuado?	☒
Observaciones	

Mobiliario

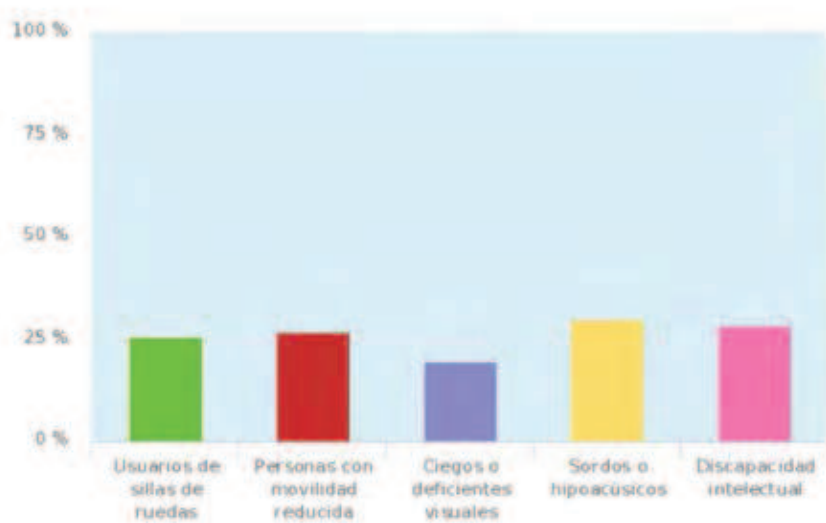


Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

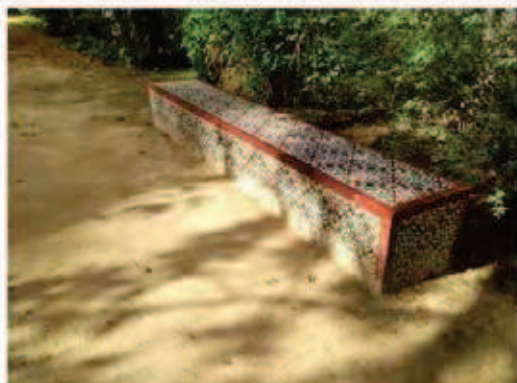

Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

SEÑALIZACIÓN	
¿La señalización es adecuada?	☒
Observaciones	


Señalización

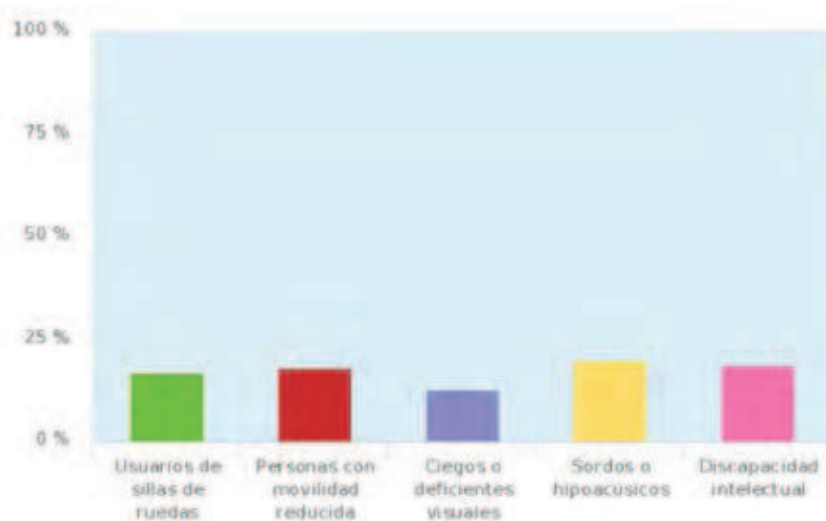

Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)


ILUMINACIÓN	
¿La iluminación es adecuada?	☒
Observaciones	

Iluminación

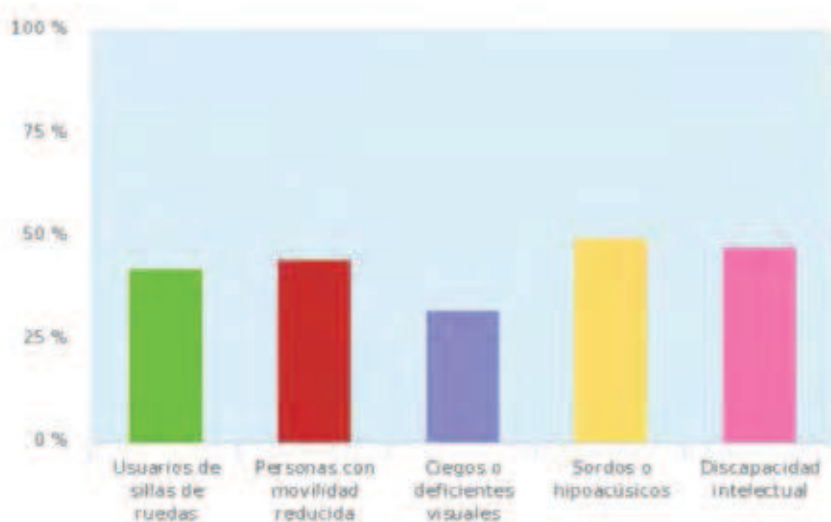

Parque María Luisa (Avenida Rodríguez Caso)

Resultados globales por ámbitos

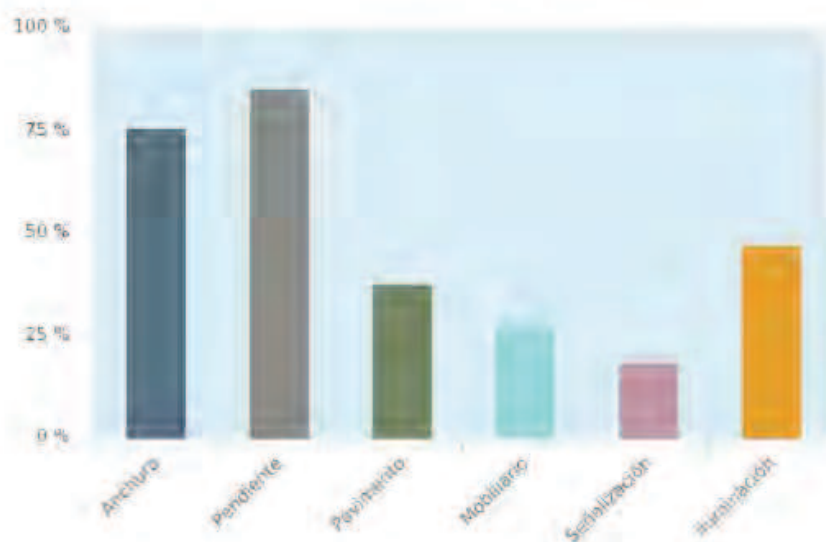

2.2.4. Avenida de Hernán Cortés

"Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortés) "

(28/11/2018)

Información:



Avenida Hernán Cortés (Parque María Luisa)
41013 SEVILLA (SEVILLA)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:



Transporte público adaptado:

No dispone

Observaciones

Consideraciones para otros tipos de discapacidad
No dispone

No dispone

Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

PARQUE MARÍA LUISA (AVENIDA DE HERNÁN CORTES)



Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla



Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

Informe

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

DATOS GENERALES	
Nombre	Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)
Provincia	SEVILLA
Localidad	SEVILLA
Tipo viario actual	Peatonales (Tipo A)
Tipo viario propuesto	Mejora accesibilidad
Propuesta tipológica	Otra
Tipo vía	Avenida
Dirección	Hernán Cortes s/n (Parque María Luisa)
Código postal	41013
Destino turístico	Sevilla
Coordenadas Geolocalización (Latitud)	
Coordenadas Geolocalización (Longitud)	
Observaciones	

Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

Dispone de facilidades para:


Facilidades:



Transporte público adaptado:

No dispone


Accesibilidad global del recurso

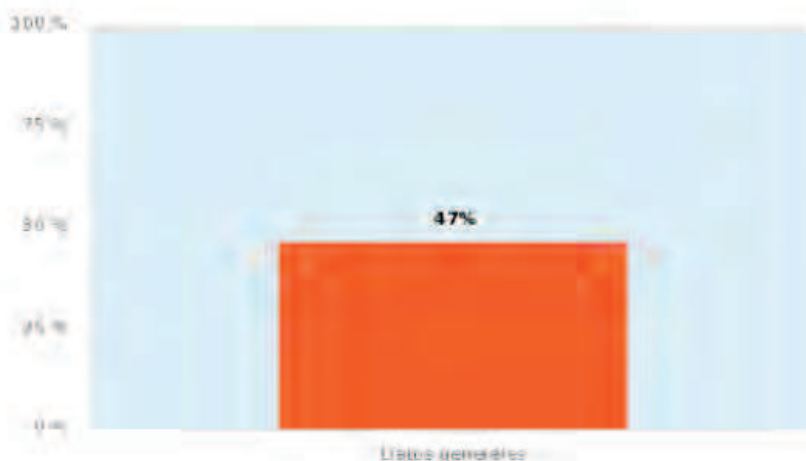

Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

ANCHURA	
¿La anchura es adecuada?	☒
Observaciones	

Anchura

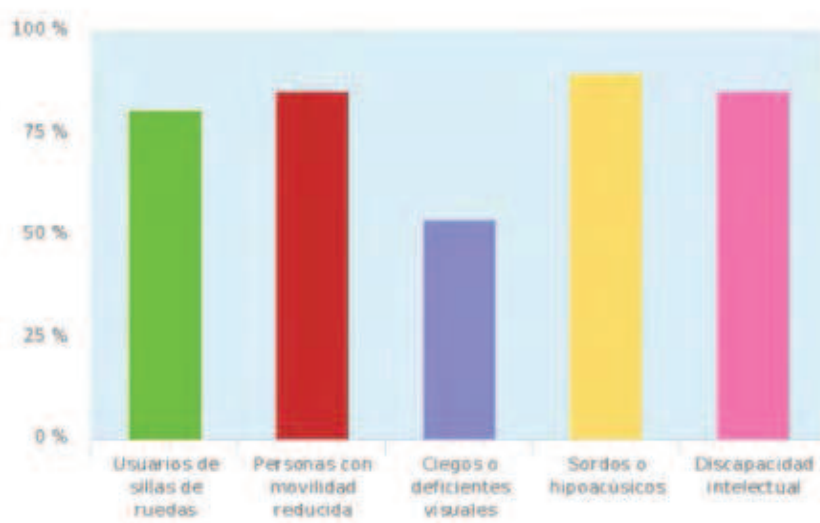


Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)



Parque Maria Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

PENDIENTE	
¿La pendiente es adecuada?	
Observaciones	


Pendiente

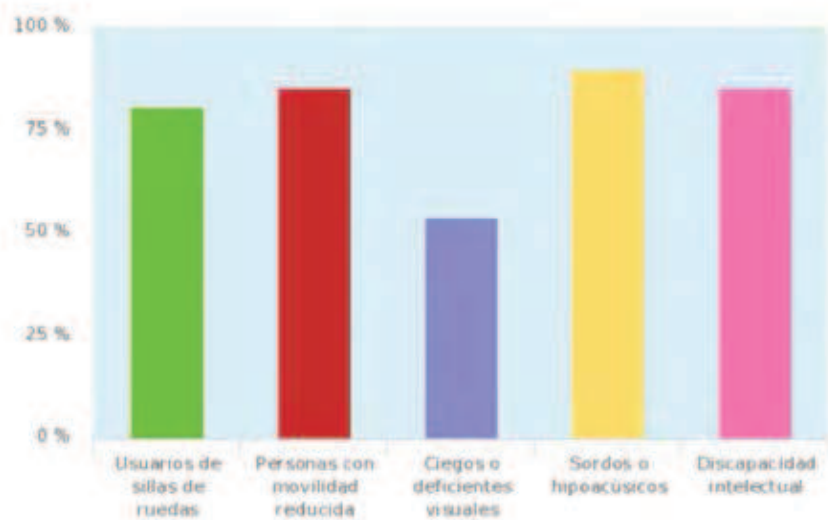

Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

PAVIMENTO	
¿El pavimento es adecuado?	☒
Observaciones	

Pavimento

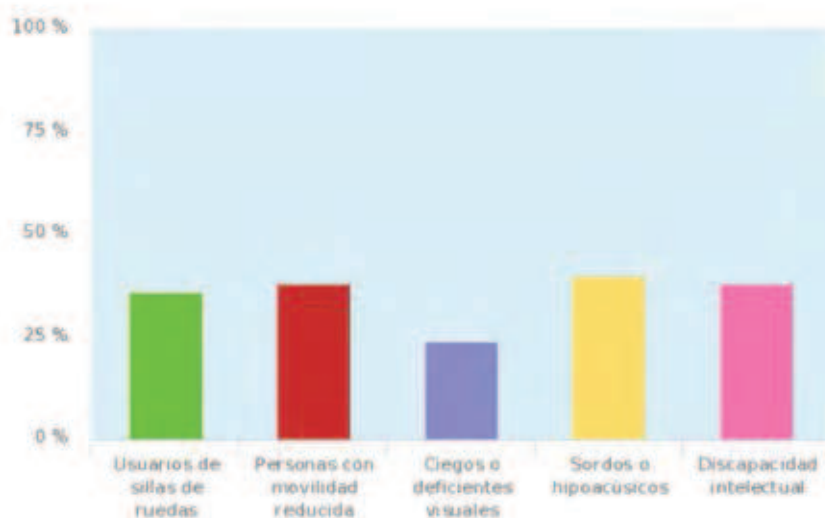


Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)



Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

MOBILIARIO	
¿El mobiliario es adecuado?	☐
Observaciones	


Mobiliario

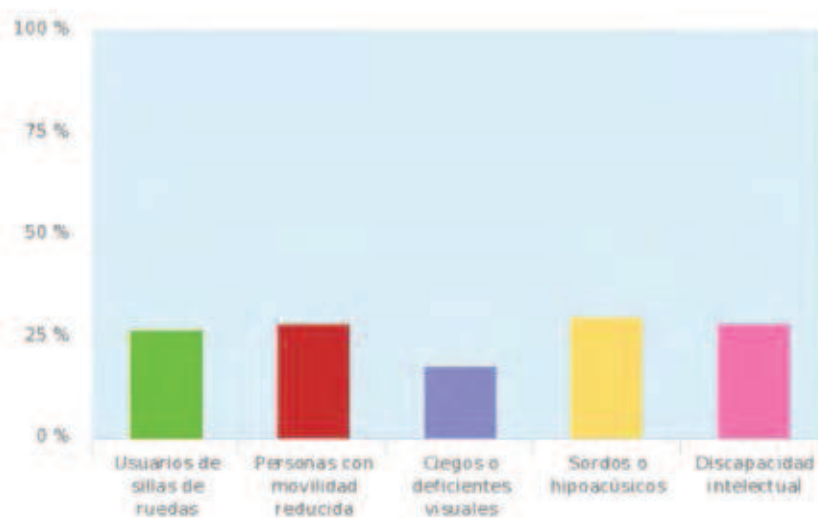

Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

SEÑALIZACIÓN	
¿La señalización es adecuada?	☒
Observaciones	


Señalización

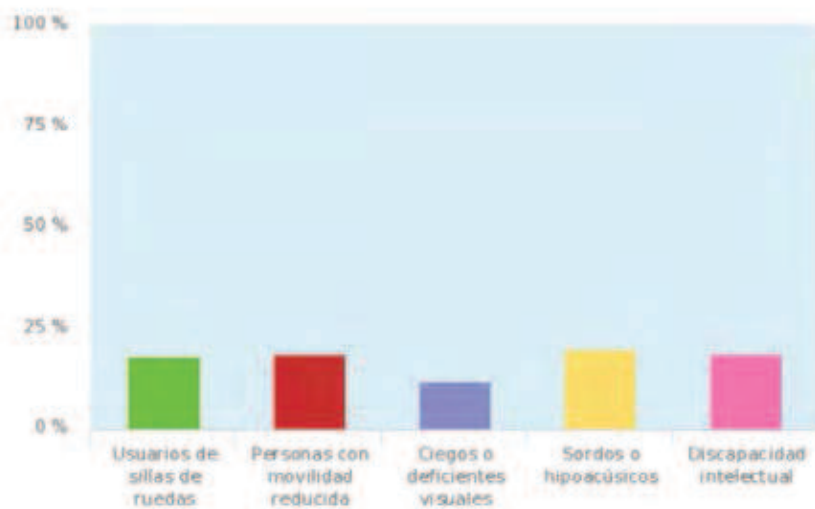

Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)


ILUMINACIÓN	
¿La iluminación es adecuada?	☐
Observaciones	

Iluminación

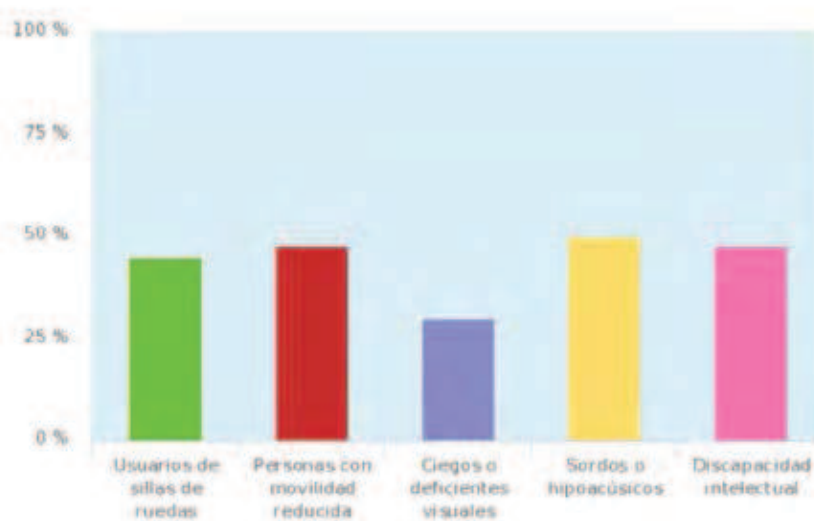

Parque María Luisa (Avenida de Hernán Cortes)

Resultados globales por ámbitos

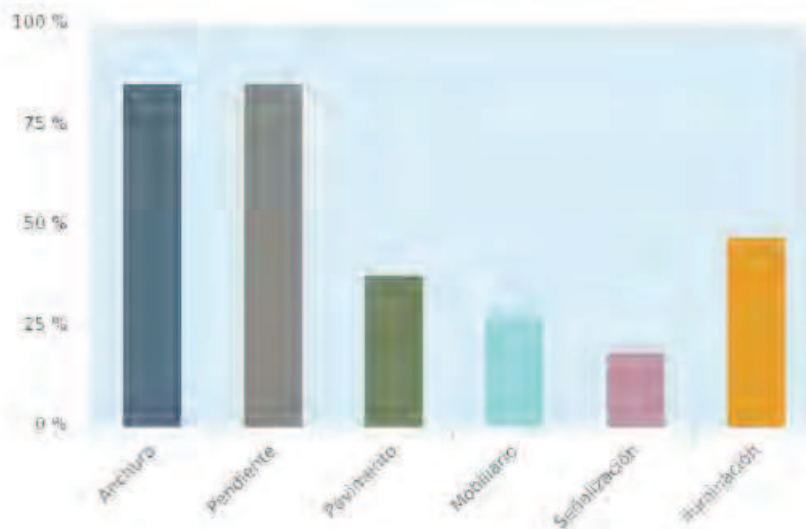

2.2.5. Plaza de América

"Parque María Luisa (Plaza de América) "

(28/11/2018)

Información:



Plaza de América (Parque María Luisa)
41013 SEVILLA (SEVILLA)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:

No dispone

Transporte público adaptado:

No dispone

Observaciones

Consideraciones para otros tipos de discapacidad
No dispone

No dispone

Parque María Luisa (Plaza de América)

PARQUE MARÍA LUISA (PLAZA DE AMÉRICA)



Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Plaza de América)

Informe

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Plaza de América)

DATOS GENERALES	
Nombre	Parque María Luisa (Plaza de América)
Provincia	SEVILLA
Localidad	SEVILLA
Tipo viario actual	Peatonales (Tipo A)
Tipo viario propuesto	Mejora accesibilidad
Propuesta tipológica	Otra
Tipo vía	Plaza
Dirección	de América (Parque María Luisa)
Código postal	41013
Destino turístico	Sevilla
Coordenadas Geolocalización (Latitud)	
Coordenadas Geolocalización (Longitud)	
Observaciones	

Parque María Luisa (Plaza de América)

Dispone de facilidades para:


Facilidades:

No dispone

Transporte público adaptado:

No dispone


Accesibilidad global del recurso

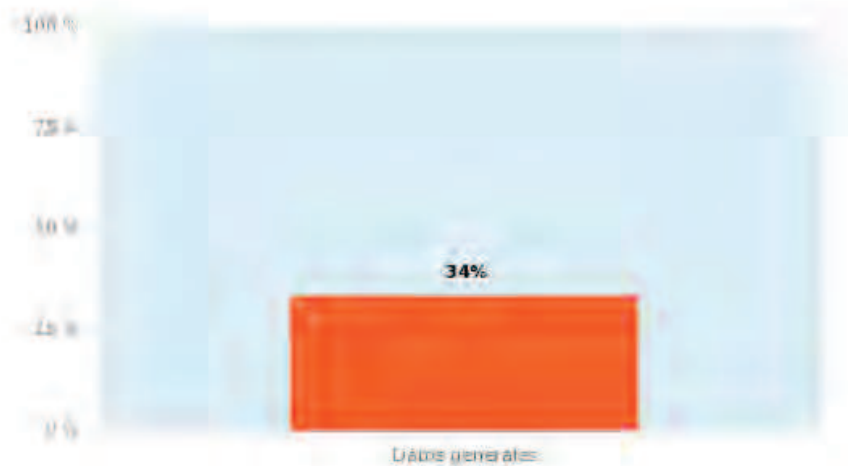

Parque María Luisa (Plaza de América)

ANCHURA	
¿La anchura es adecuada?	☒
Observaciones	

Anchura

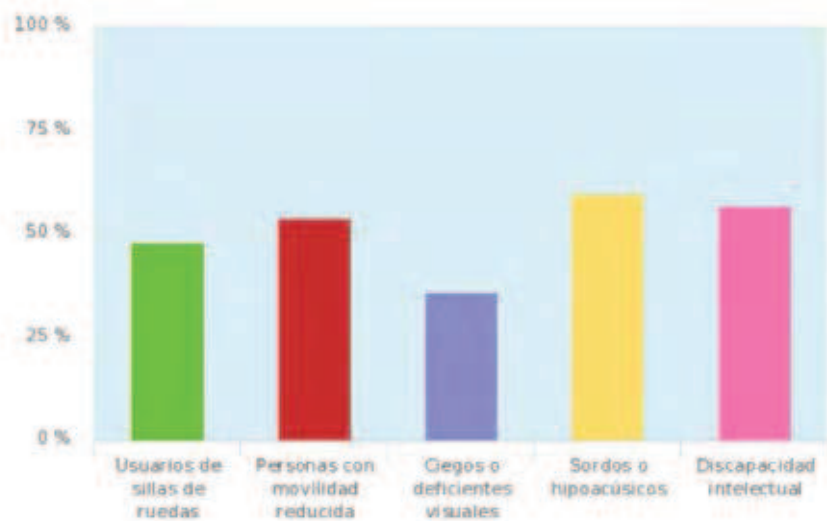


Parque María Luisa (Plaza de América)



Parque María Luisa (Plaza de América)

PENDIENTE	
¿La pendiente es adecuada?	☒
Observaciones	


Pendiente

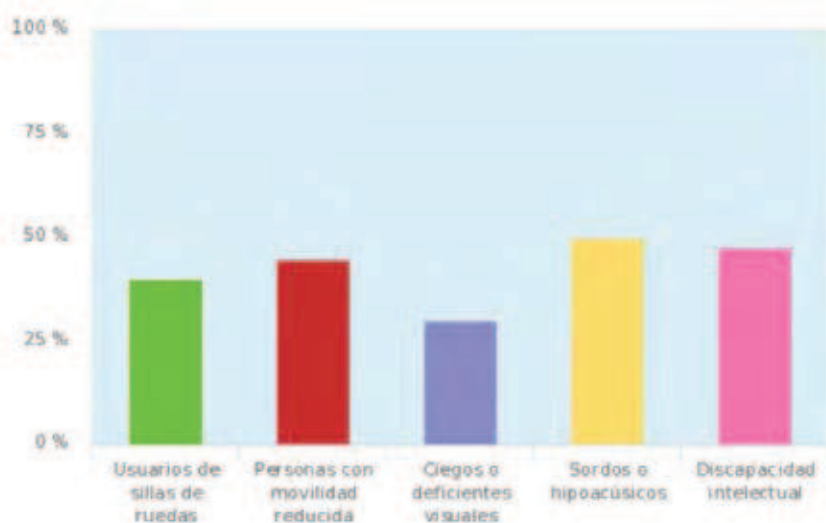

Parque María Luisa (Plaza de América)

PAVIMENTO	
¿El pavimento es adecuado?	☐
Observaciones	

Pavimento

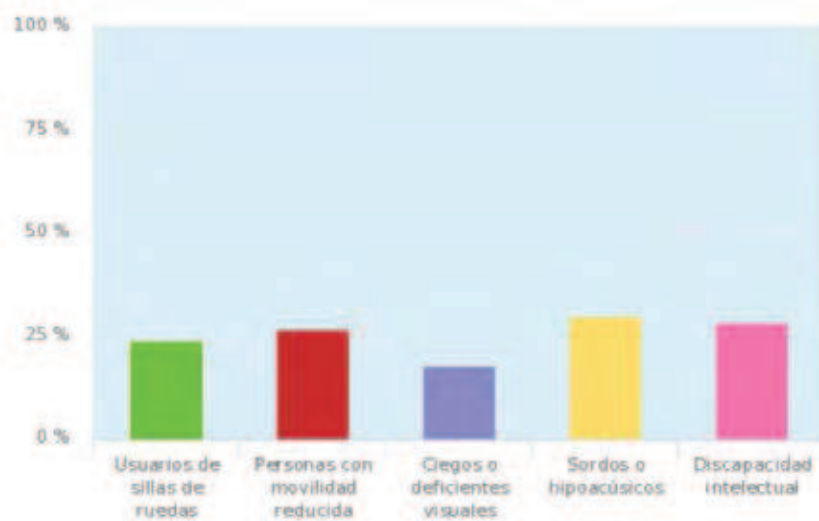


Parque María Luisa (Plaza de América)



Parque María Luisa (Plaza de América)

MOBILIARIO	
¿El mobiliario es adecuado?	☐
Observaciones:	


Mobiliario

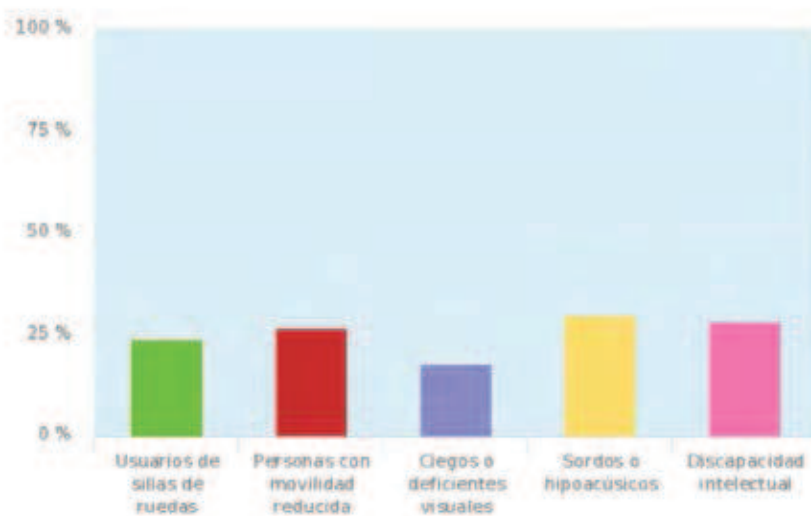

Parque María Luisa (Plaza de América)

SEÑALIZACIÓN	
¿La señalización es adecuada?	☒
Observaciones	


Señalización

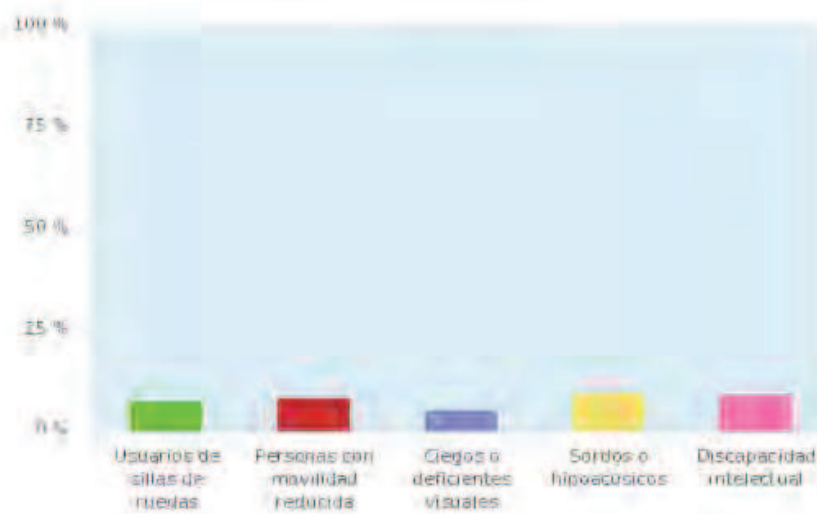

Parque María Luisa (Plaza de América)

ILUMINACIÓN	
¿La iluminación es adecuada?	☒
Observaciones	

Iluminación

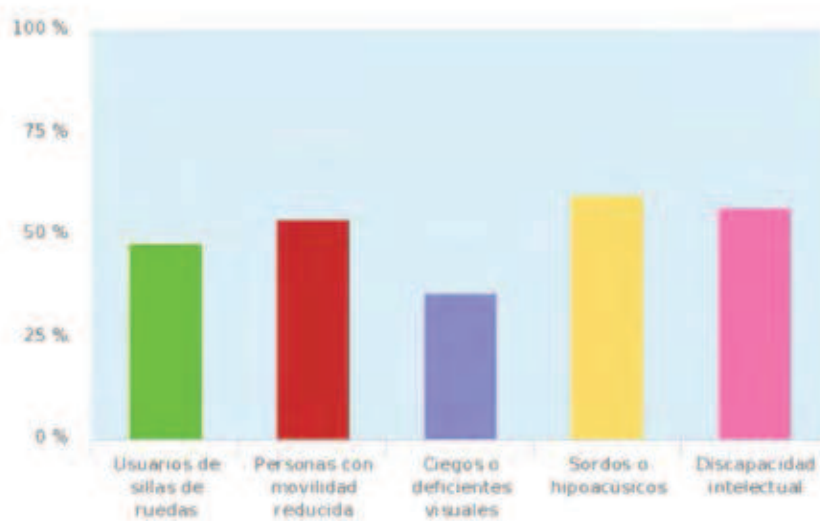


Parque María Luisa (Plaza de América)



Parque María Luisa (Plaza de América)

Resultados globales por ámbitos

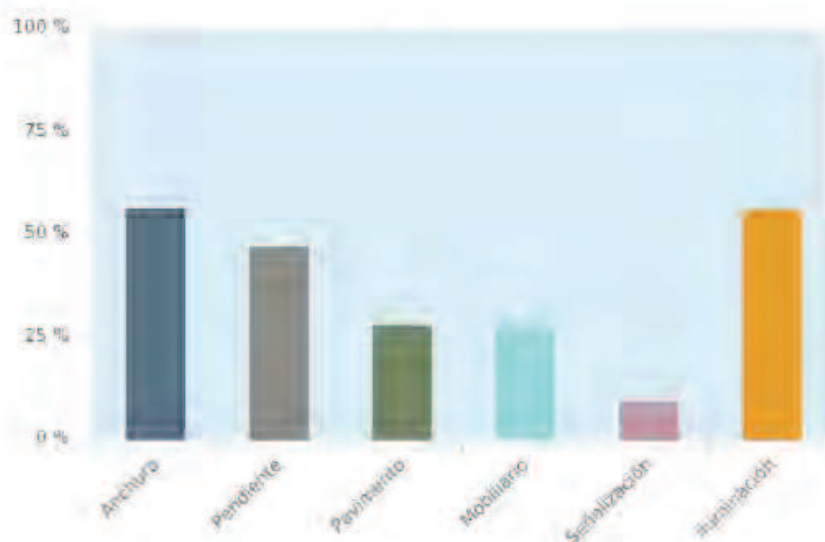

2.2.6. Isleta de los Patos

"Parque María Luisa (Isleta de los Patos) "

(28/11/2018)

Información:



Plaza Isleta de los Patos (Parque María Luisa)
41013 SEVILLA (SEVILLA)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:

No dispone

Transporte público adaptado:

No dispone

Observaciones

Consideraciones para otros tipos de discapacidad
No dispone

No dispone

Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

PARQUE MARÍA LUISA (ISLETA DE LOS PATOS)



Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla



Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

Informe

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

DATOS GENERALES	
Nombre	Parque María Luisa (Isleta de los Patos)
Provincia	SEVILLA
Localidad	SEVILLA
Tipo viario actual	Peatonales (Tipo A)
Tipo viario propuesto	Mejora accesibilidad
Propuesta tipológica	Otra
Tipo vía	Plaza
Dirección	Isleta de los Patos (Parque María Luisa)
Código postal	41013
Destino turístico	Sevilla
Coordenadas Geolocalización (Latitud)	
Coordenadas Geolocalización (Longitud)	
Observaciones	

Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

Dispone de facilidades para:


Facilidades:

No dispone

Transporte público adaptado:

No dispone


Accesibilidad global del recurso

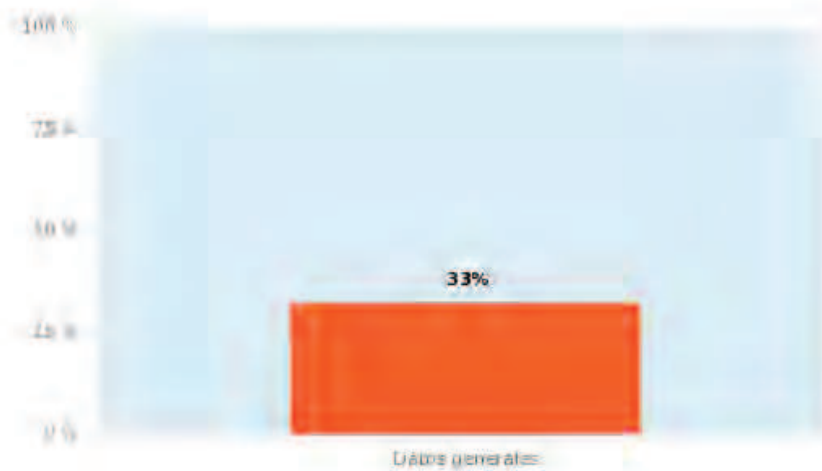

Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

ANCHURA	
¿La anchura es adecuada?	✗
Observaciones	

Anchura

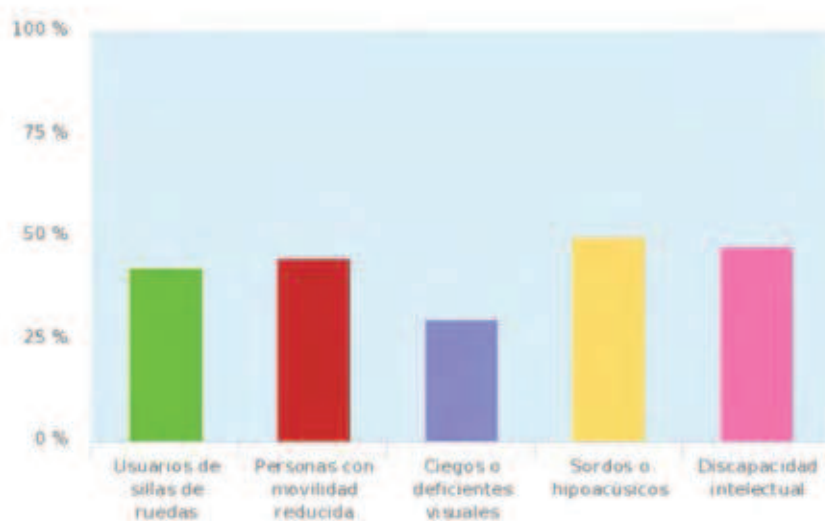


Parque María Luisa (Isleta de los Patos)



Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

PENDIENTE	
¿La pendiente es adecuada?	☒
Observaciones	

Pendiente

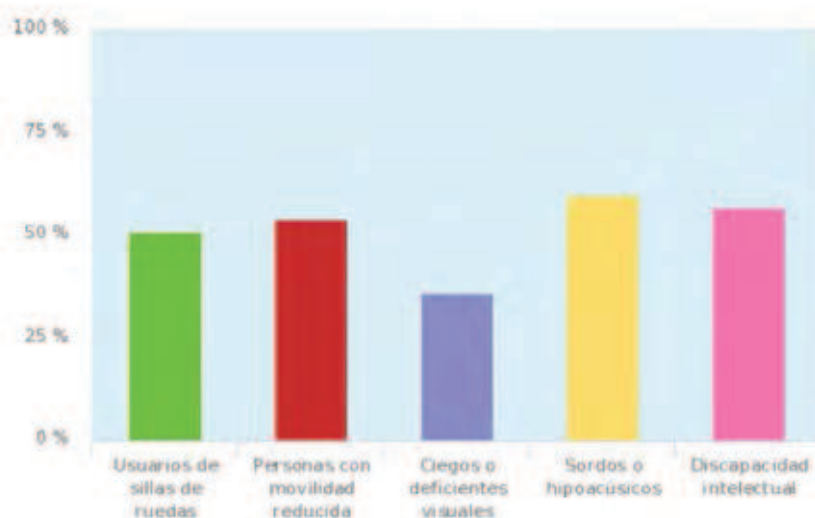

Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

PAVIMENTO	
¿El pavimento es adecuado?	
Observaciones	

Pavimento




Parque Maria Luisa (Isleta de los Patos)



Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

SEÑALIZACIÓN	
¿La señalización es adecuada?	☐
Observaciones	


Señalización

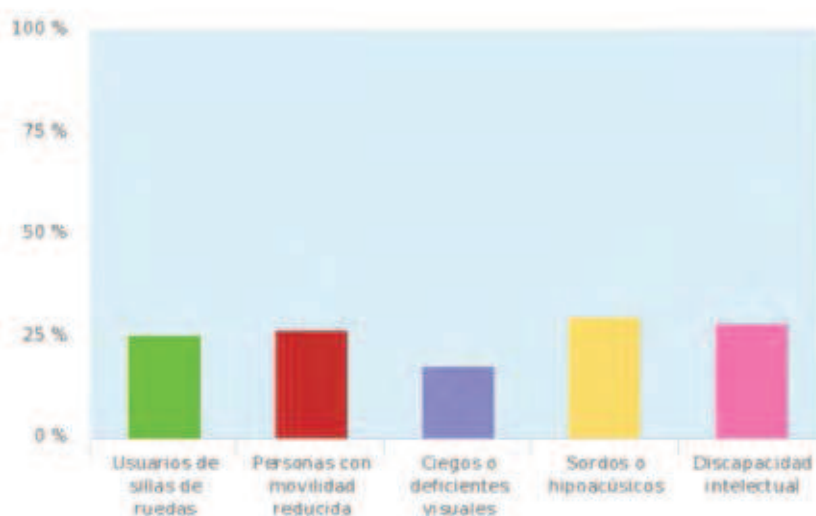

Parque María Luisa (Isleta de los Patos)


ILUMINACIÓN	
¿La iluminación es adecuada?	☒
Observaciones	

Iluminación

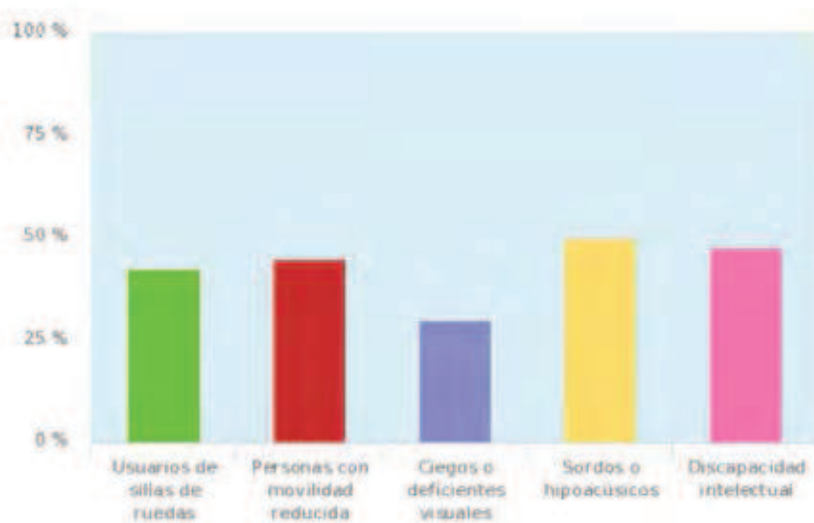

Parque María Luisa (Isleta de los Patos)

Resultados globales por ámbitos

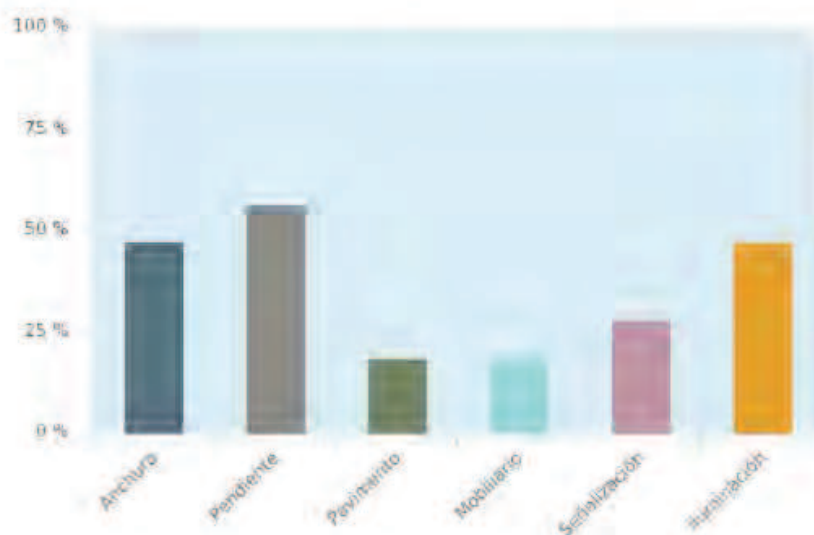

2.2.7. Aseos Glorieta Bécquer

"Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)"

(28/11/2018)

Información:



Glorieta Aseos Glorieta Bécquer (Parque María Luisa)
41013 SEVILLA (SEVILLA)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:

No dispone

Transporte público adaptado:

No dispone

Observaciones

Consideraciones para otros tipos de discapacidad
No dispone



Rampa de Acceso

No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible



Aseo adaptado en zonas comunes

No disponen de habitaciones adaptadas para personas con discapacidad física

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad



Rampa de Acceso

No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible



Aseo adaptado en zonas comunes

No disponen de habitaciones adaptadas para personas con discapacidad física

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad



La iluminación natural y artificial es correcta

No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible

No existen facilidades específicas para personas con discapacidad visual

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad



No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible

No existen facilidades específicas para personas con discapacidad auditiva

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad



No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

PARQUE MARÍA LUISA (ASEOS GLORIETA BÉCQUER)



Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

Informe

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

DATOS GENERALES	
Nombre	Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)
Provincia	SEVILLA
Localidad	SEVILLA
Tipo de vía	Glorieta
Dirección	Aseos Glorieta Bécquer (Parque María Luisa)
Código postal	41013
Teléfono	
Email	
Web	

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:


No dispone

Transporte público adaptado:

No dispone

Personal con formación: **NO**

Accesibilidad global del recurso

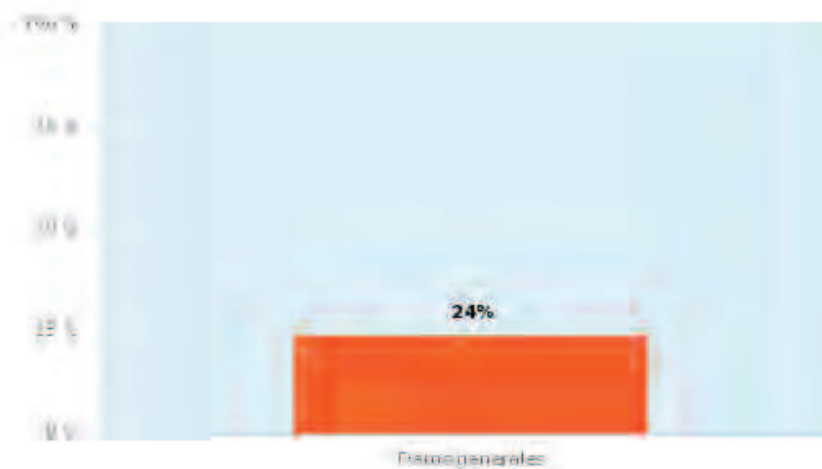

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

ACCESIBILIDAD EXTERIOR	
¿El edificio se encuentra claramente señalizado?	✗
¿Evaluar recorrido exterior?	✓
¿Sin cambios de plano?	✗
¿Tiene pendiente adecuada?	✓
¿Tiene pavimento adecuado?	✗
¿Dispone de buena iluminación?	✗
¿Dispone de mobiliario adecuado?	✗

Accesibilidad exterior



Conclusiones:

- La señalización exterior del edificio no es adecuada.
- Recorrido exterior hasta el acceso del edificio con desniveles.
- Recorrido exterior hasta el acceso con pavimento irregular o deslizante.

Parque Maria Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

- La iluminación no es adecuada en el recorrido exterior hasta el acceso.
- Mobiliario (diseño y/o ubicación) no adecuado.
- El edificio no disponen de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.



Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO	
¿Existe algún escalón o desnivel para acceder al edificio?	Escalones/Desnivel
Indique el número de escalones	1
Escalera	
¿Existe contrahuella con medidas entre 15 y 17 cm?	☐
¿Barandilla a ambos lados?	☐
¿Existe pasamanos doble a ambos lados con medidas entre 70 y 95 cm?	☐
¿Dispone de señalización de embarque-desembarque-delimitación huella?	☐
Rampa	
¿Pendiente longitudinal: $L \leq 3$ m, máx. 10%; $3 \text{ m} < L < 6$ m, máx. 8%; $L \geq 6$ m máx. 6%?	☒
¿Barandilla a ambos lados?	☐
¿Existe pasamanos doble a ambos lados con medidas entre 70 y 95 cm?	☐
¿Existe zócalo?	☐
¿Dispone de señalización podotáctil embarque-desembarque?	☐
¿Cómo son las puertas de acceso al edificio?	Batientes
¿El espacio anterior y posterior a la puerta es horizontal y, sin ser barrido por ésta, permite inscribir una circunferencia de $\varnothing 150$ cm?	☐
¿Dispone de mostrador de atención al público?	☐
¿El espacio de aproximación inferior es accesible (h70 x a60 x f50 cm)?	☐
¿Posee sencillo reconocimiento espacial?	☐
¿Dispone de orientación cromática?	☐

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

Acceso principal al edificio



Conclusiones:

- Escalera de acceso al edificio: Huella del escalón insuficiente.
- Escalera de acceso al edificio: Contrahuella del escalón inadecuada.
- Escalera de acceso al edificio: Sin barandilla a ambos lados.
- Escalera de acceso al edificio: Pasamanos inadecuados.
- Escalera de acceso al edificio: Sin señalización podotáctil adecuada.
- La rampa de acceso al edificio no dispone de barandillas a ambos lados.
- Rampa de acceso al edificio: Pasamanos inadecuados.
- Rampa de acceso al edificio: Sin zócalo/s lateral/es.
- Rampa de acceso al edificio: Señalización podotáctil inadecuada.
- El espacio anterior o/y posterior de la puerta al edificio no permite un radio de giro de 150 cm.
- No existe un señillaje reconocimiento espacial.
- La orientación cromática no es adecuada.


Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)



Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

COMUNICACIÓN VERTICAL

Comunicación vertical

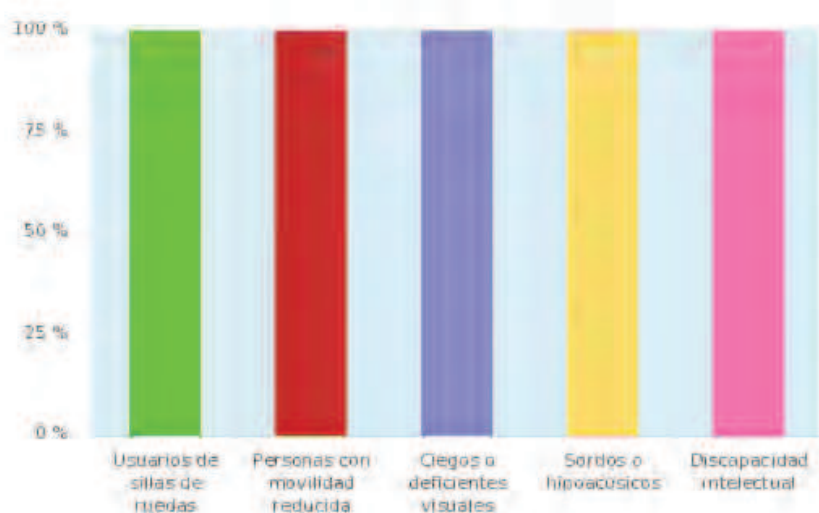

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

COMUNICACIÓN SENSORIAL	
¿Cómo es la iluminación natural y artificial general del edificio?	✓
¿Dispone de señalización escrita y gráfica que indique las diferentes estancias del edificio?	✗
¿Dispone de información del edificio y sus servicios para personas ciegas (información en braille y/o alto relieve, plafones táctiles...)?	✗
¿Dispone de ayudas técnicas para personas sordas (teléfono de texto, fax, bucles magnéticos, indicadores luminosos...)?	✗
¿Dispone de personal con conocimiento de lengua de signos?	✗

Comunicación sensorial



Conclusiones:

- Inadecuada señalización escrita y/o gráfica que indique las diferentes estancias del edificio.
- No existe información del edificio y de sus servicios para personas ciegas o discapacidad visual (información en braille y/o alto relieve, plafones táctiles...)
- El edificio no dispone de ayudas técnicas para personas sordas o con discapacidad auditiva.
- El edificio no dispone de personal con conocimientos de lengua de signos.

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

ZONAS COMUNES	
Zonas de paso o itinerarios	
¿Existen escalones aislados o desniveles en las plantas o recorridos del edificio?	Ninguna
¿Existen rampas o plataformas elevadoras para salvar los desniveles o escalones?	✗
Espacios o áreas comunes sin acceso debido a escalones o desnivel	
¿El pavimento es no deslizante?	✓
Puertas	
¿Las puertas disponen de señalización?	✗
¿Las puertas están señalizadas en braille o alto relieve?	✗
Aseos comunes	
¿Dispone de aseos accesibles en las zonas comunes?	✓
¿Se encuentra situado en un itinerario accesible?	✓
¿Dispone de señalización específica de aseo accesible en la puerta?	✓
¿Considera la puerta y su dimensión adecuada para su uso por una persona usuaria de silla de ruedas?	✓
¿El aseo dispone de ayudas técnicas (barras)?	✓
¿Dispone de barras de soporte abatibles a ambos lados del inodoro?	✓
¿Existe pavimento no deslizante?	✓
¿Existe grifo monomando, de palanca o con sensor?	✗
Protección contra incendios y emergencia	
¿Existen un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad?	✗
¿El edificio cuenta con ascensor protegido?	✗
¿El edificio cuenta con zonas de refugio?	✗

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

¿Existe alarma acústica y luminosa?	☒

Zonas Comunes




Conclusiones:

- Las puertas del edificio no disponen de placas informativas o se encuentran mal señalizadas.
- Las puertas del edificio no disponen de señalización en braille y/o alto relieve.
- Aseos: El grifo no es de tipo monomando palanca larga o sensor.
- El edificio no dispone de plan de emergencia que contemple a las personas con discapacidad.
- El edificio no cuenta con ascensor protegido contra el fuego.
- El edificio no cuenta con zonas refugio.
- El edificio no dispone de alarma acústica y/o luminosa.

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

DOTACIÓN
Área administrativa
Salón de actos
Cafetería / Restaurante
Sala de exposiciones
Biblioteca
Piscina
Vestuarios


Dotación

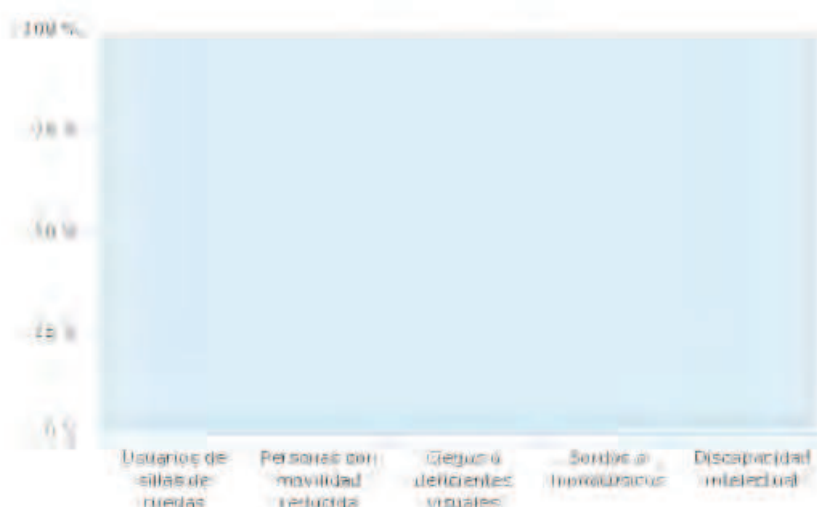

Parque María Luisa (Aseos Glorieta Bécquer)

PRESUPUESTO

Resultados globales por ámbitos

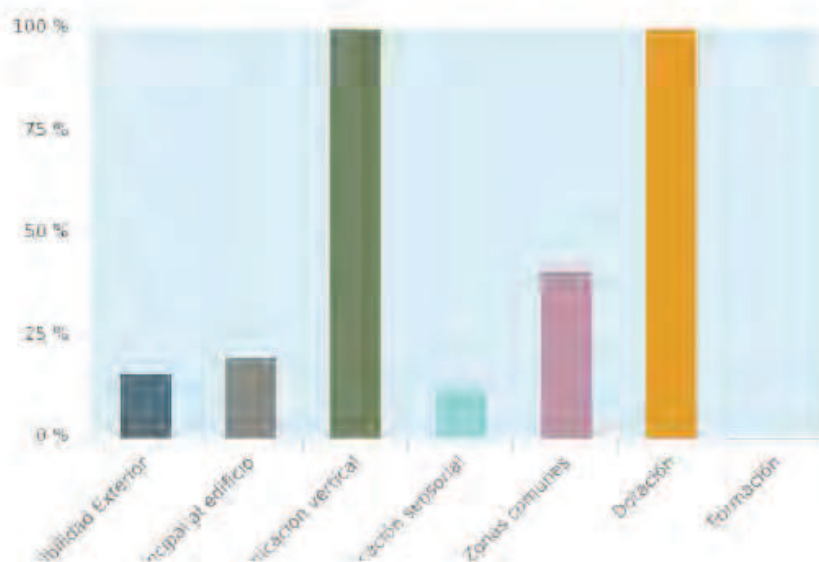

- Presupuesto módulo "Accesibilidad exterior": 1.851 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Acceso principal al recinto": 5.670 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Comunicación vertical": 0 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Comunicación sensorial": 2.310 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Zonas comunes": 7.764 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Dotación": 0 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Formación": 50 Euro(s).
- **PRESUPUESTO TOTAL: 17.645 Euro(s).**

2.2.3. Aseos los Patos

"Parque María Luisa (Aseos los Patos) "

(28/11/2018)

Información:



Paseo Aseos los Patos (Parque Maria Luisa)
41013 SEVILLA (SEVILLA)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:

No dispone

Transporte público adaptado:

No dispone

Observaciones

Consideraciones para otros tipos de discapacidad
No dispone



No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible

No hay aseo accesible en las zonas comunes

No disponen de habitaciones adaptadas para personas con discapacidad física

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad



No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible

No hay aseo accesible en las zonas comunes

No disponen de habitaciones adaptadas para personas con discapacidad física

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad



No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible

No existen facilidades específicas para personas con discapacidad visual

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad



No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible

No existen facilidades específicas para personas con discapacidad auditiva

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad



No hay suficiente señalización o no es clara y comprensible

No disponen de personal formado para la atención a personas con discapacidad

Parque María Luisa (Aseos los Patos)

PARQUE MARÍA LUISA (ASEOS LOS PATOS)



Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla



Parque María Luisa (Aseos los Patos)

Informe

Plan de Accesibilidad Universal Urbana de Sevilla

Parque María Luisa (Aseos los Patos)

DATOS GENERALES	
Nombre	Parque María Luisa (Aseos los Patos)
Provincia	SEVILLA
Localidad	SEVILLA
Tipo de vía	Paseo
Dirección	Aseos los Patos (Parque María Luisa)
Código postal	41013
Teléfono	
Email	
Web	

Parque María Luisa (Aseos los Patos)

Dispone de facilidades para:

Facilidades:


No dispone

Transporte público adaptado:

No dispone

Personal con formación: **NO**

Accesibilidad global del recurso

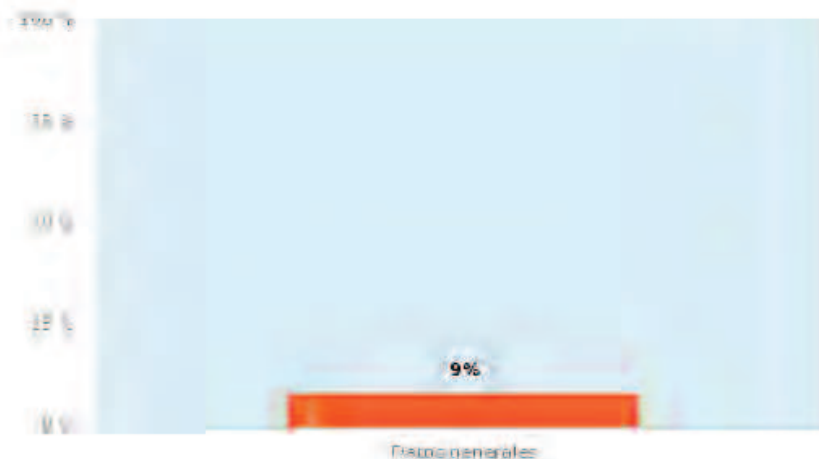


Parque Maria Luisa (Aseos los Patos)

ACCESIBILIDAD EXTERIOR

¿El edificio se encuentra claramente señalizado?



Accesibilidad exterior

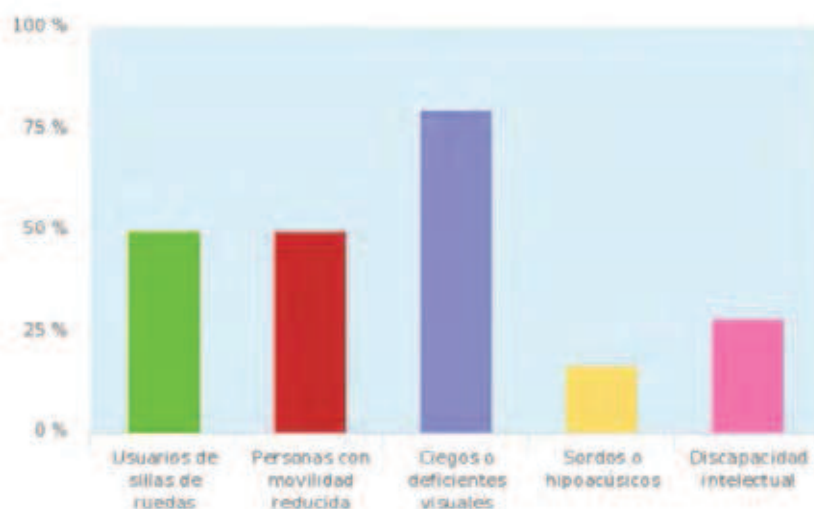

Conclusiones:

- La señalización exterior del edificio no es adecuada.
- El edificio no dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.



Parque María Luisa (Aseos los Patos)

ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO	
¿Existe algún escalón o desnivel para acceder al edificio?	Escalones/Desnivel
Indique el número de escalones	1
Escalera	
¿Existe contrahuella con medidas entre 15 y 17 cm?	☒
¿Barandilla a ambos lados?	☒
¿Existe pasamanos doble a ambos lados con medidas entre 70 y 95 cm?	☒
¿Dispone de señalización de embarque-desembarque-delimitación huella?	☒
¿Cómo son las puertas de acceso al edificio?	Batientes
¿El espacio anterior y posterior a la puerta es horizontal y, sin ser barrido por ésta, permite inscribir una circunferencia de $\varnothing$ 150 cm?	☒
¿Dispone de mostrador de atención al público?	☒
¿El espacio de aproximación inferior es accesible (h70 x a80 x f50 cm)?	☒
¿Posee sencillo reconocimiento espacial?	☒
¿Dispone de orientación cromática?	☒

Parque María Luisa (Aseos los Patos)

Acceso principal al edificio



Conclusiones:

- Anchura de la escalera de acceso al edificio insuficiente.
- Escalera de acceso al edificio: Huella del escalon insuficiente.
- Escalera de acceso al edificio: Contrahuella del escalón inadecuada.
- Escalera de acceso al edificio: Sin barandilla a ambos lados.
- Escalera de acceso al edificio: Pasamanos inadecuados.
- Escalera de acceso al edificio: Sin señalización podotáctil adecuada.
- El ancho libre de paso de la puerta de acceso al edificio es inferior a 80 cm.
- El espacio anterior o/y posterior de la puerta al edificio no permite un radio de giro de 150 cm.
- No existe un señallo reconocimiento espacial.
- La orientación cromática no es adecuada.


Parque María Luisa (Aseos los Patos)



Parque María Luisa (Aseos los Patos)

COMUNICACIÓN VERTICAL


Comunicación vertical

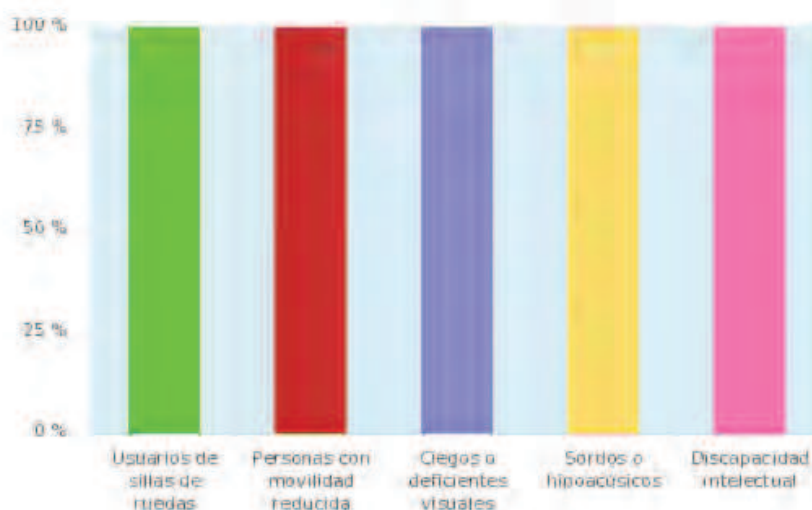

Parque María Luisa (Aseos los Patos)

COMUNICACIÓN SENSORIAL	
¿Cómo es la iluminación natural y artificial general del edificio?	✗
¿Dispone de señalización escrita y gráfica que indique las diferentes estancias del edificio?	✗
¿Dispone de información del edificio y sus servicios para personas ciegas (información en braille y/o alto relieve, plafones táctiles...)?	✗
¿Dispone de ayudas técnicas para personas sordas (teléfono de texto, fax, bucles magnéticos, indicadores luminosos...)?	✗
¿Dispone de personal con conocimiento de lengua de signos?	✗

Comunicación sensorial

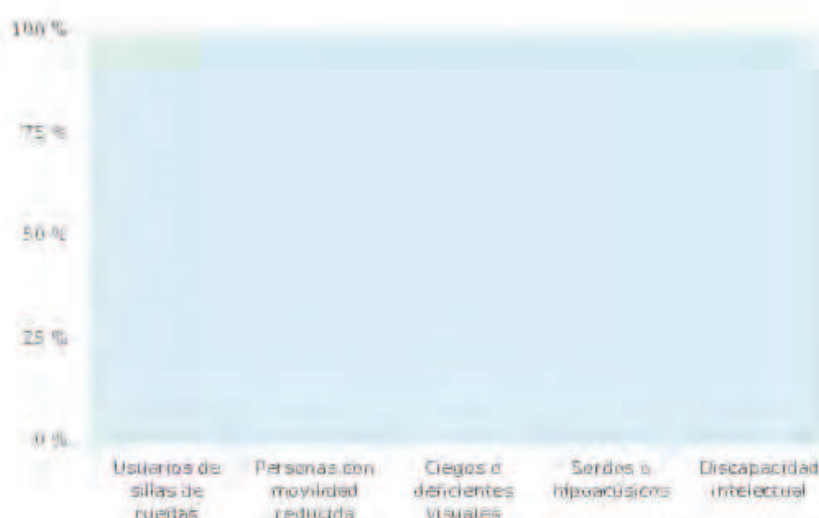

Conclusiones:

- La iluminación natural y artificial general del establecimiento es insuficiente.
- Inadecuada señalización escrita y/o gráfica que indique las diferentes estancias del edificio.
- No existe información del edificio y de sus servicios para personas ciegas o discapacidad visual (información en braille y/o alto relieve, plafones táctiles...).
- El edificio no dispone de ayudas técnicas para personas sordas o con discapacidad auditiva.

Parque María Luisa (Aseos los Patos)

- El edificio no dispone de personal con conocimientos de lengua de signos.



Parque María Luisa (Aseos los Patos)

ZONAS COMUNES	
Zonas de paso o itinerarios	
¿Existen escalones aislados o desniveles en las plantas o recorridos del edificio?	Ninguna
¿Existen rampas o plataformas elevadoras para salvar los desniveles o escalones?	
Espacios o áreas comunes sin acceso debido a escalones o desnivel	
¿El pavimento es no deslizante?	
Puertas	
¿Las puertas disponen de señalización?	
¿Las puertas están señalizadas en braille o alto relieve?	
Aseos comunes	
Protección contra incendios y emergencia	
¿Existen un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad?	
¿El edificio cuenta con ascensor protegido?	
¿El edificio cuenta con zonas de refugio?	
¿Existe alarma acústica y luminosa?	

Parque María Luisa (Aseos los Patos)

Zonas Comunes



Conclusiones:

- La anchura de los pasillos e itinerarios del edificio es inadecuada.
- La anchura libre de paso de las puertas del edificio es inferior a 80 cm.
- Las puertas del edificio no disponen de placas informativas o se encuentran mal señalizadas.
- Las puertas del edificio no disponen de señalización en braille y/o alto relieve.
- El edificio no dispone de aseo accesible en las zonas comunes.
- El edificio no dispone de plan de emergencia que contemple a las personas con discapacidad.
- El edificio no cuenta con ascensor protegido contra el fuego.
- El edificio no cuenta con zonas refugio.
- El edificio no dispone de alarma acústica y/o luminosa.

Parque María Luisa (Aseos los Patos)

DOTACIÓN
Área administrativa
Salón de actos
Cafetería / Restaurante
Sala de exposiciones
Biblioteca
Piscina
Vestuarios


Dotación



Parque María Luisa (Aseos los Patos)

PRESUPUESTO

Resultados globales por ámbitos

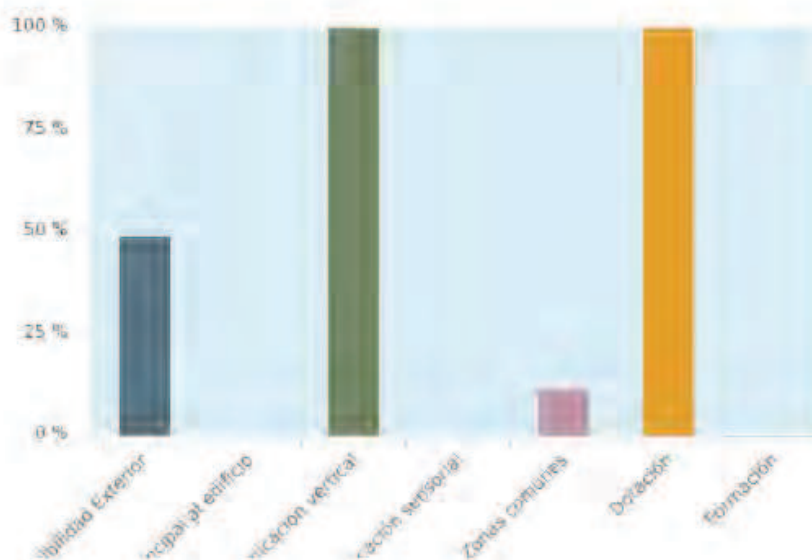

- Presupuesto módulo "Accesibilidad exterior": 1.062 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Acceso principal al recinto": 3.000 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Comunicación sensorial": 2.400 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Zonas comunes": 6.883 Euro(s).
- Presupuesto módulo "Formación": 50 Euro(s).
- **PRESUPUESTO TOTAL: 13.395 Euro(s).**

3

presupuesto

Mejora B. Plan de Accesibilidad Parque María Luisa y Plaza España. Presupuesto

Edificios	Presupuesto
Aseos los Patos	13.995,00 €
Aseos Glorieta Bécquer	17.645,00 €
Subtotal Edificios	31.640,00 €
Urbanismo	Presupuesto
Avenida de Isabel la Católica	808.650,00 €
Avenida de Don Pelayo de Covadonga	300.000,00 €
Avenida Rodríguez Caso	495.000,00 €
Avenida de Hernán Cortés	643.680,00 €
Isleta de los Patos	120.000,00 €
Plaza de América	372.380,00 €
Subtotal Urbanismo	2.739.710,00 €
Total Presupuesto Mejora B. Plan de Accesibilidad Parque María Luisa y Plaza España	2.771.350,00 €

4

conclusiones

4.1. CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DE MEJORA

La superficie del Parque de María Luisa es de, aproximadamente, **43 Hectáreas**, unos 4.300.000 m².

Dada la gran extensión del Parque, y por ser uno de los espacios verdes más visitados y transitados de la ciudad, las mejoras en el mismo en materia de Accesibilidad deben centrarse en:

- Mejorar la señalización general y específica, para facilitar la orientación.
- Establecer itinerarios accesibles y seguros para personas con discapacidad, mediante la mejora de pavimentos.
- Instalar aseos adaptados.
- Mejorar el mobiliario.
- Realizar mantenimiento adecuado de las zonas de circulación.

4.2. MEJORAS

4.2.1. Mejora de señalización general y específica

Atriles de información accesibles:

- Instalar **atriles de información** del parque, señalando accesos, recorridos relevantes, lugares de interés y marcando la posición “Usted está aquí”, mediante mapa en altorrelieve y con señalización en braille.
- Incluir el **tiempo de tránsito** a pie desde el origen a destino ayuda a determinar la dimensión temporal.

Señalización de calle y/ plaza:

- Instalar señales con nombre de calle y/o plaza, **aumentando su número** especialmente en vías o paseos largos (colocando al menos una cad 100 mm).
- Señalizar las **intersecciones** con otras vías.

App y audio signo-guía:

- El Parque de María Luisa es un espacio emblemático de la ciudad y muy visitado por turistas nacionales y extranjeros, que aconseja tratarlo como otros espacios y edificios emblemáticos, como museos.

- Se propone crear una **App específica**, descargable, o integrada en servicios de posicionamiento (como Google Maps o Earth), que facilite información general y específica del parque, hitos, etc. con posibilidad de establecer recorridos, orientación, tiempos de tránsito y otras medidas, en varios idiomas.
- Se propone crear una **audio signo-guía**, con información similar a la anterior, accesible para personas con discapacidad auditiva, descargable o visualizable desde una página web.

4.2.2. Itinerarios accesibles

Mejora de pavimentos:

- Instalar bandas de pavimentos continuos o discontinuos drenantes, de tipo ecológico, en las zonas de terrizo compactado y contrastado con el tono del terrizo (albero), para establecer itinerarios peatonales accesibles.
- Instalar bandas de pavimento contrastado en zonas ya pavimentadas, que mejoren la orientación para personas con discapacidad visual.
- Instalar bordillos u otros elementos como vallados o barandas con zócalo que delimiten zonas vegetales o no pavimentadas, que ayude a la percepción de borde a las personas ciegas.

4.2.3. Aseos adaptados

- Instalar **aseos adaptados** en las zonas de mayor tránsito o visitadas, y mejorar los existentes.

4.2.4. Mejora de mobiliario

- Instalar **mobiliario accesible**: papeleras, bancos, fuentes, etc. fuera del itinerario peatonal.
- Mejora de bancos existentes, sin respaldo ni reposabrazos, añadiendo **postizos sobre los existentes**, en la proporción mínima establecida por la Normativa.
- Mejorar y reforzar la iluminación. **Un espacio poco iluminado es un espacio inseguro.**

4.2.5. Mantenimiento

- Es indispensable realizar un mantenimiento adecuado del parque, en especial de las zonas de tránsito, **retirando o recortando elementos vegetales** bajos o en el suelo (ramas, hojas).



6

firma



Firmado digitalmente por GARCIA
OCHOA MONTES FERNANDO -
05377883T
Fecha: 2018.11.30 09:07:31 +01'00'