

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN LAUREANO

Calle Goles Nº 5 Exp 135/2015



- LEYENDA
- SUSTITUCION DE CARPINTERIAS
 - TABICADO DE MEDIANERAS
 - LEVANTADO DE ALICATADOS
 - SUSTITUCION DINTEL DE MADERA
 - SANEADO DE ENFOSCADOS
 - REPARACION EN CORNISAS
 - GRIETAS
 - MACIZADO DE MECHINALES



PATOLOGIAS EN EL EDIFICIO


El objetivo fundamental de la actuación consiste en garantizar la correcta estanqueidad de la nave de la iglesia, lo que incluye tanto el correcto funcionamiento de la cubierta de la misma, como la reposición de las carpinterías para evitar tanto las filtraciones como la entrada de palomas.

Una vez garantizada la estanqueidad de la nave, resulta preciso proceder a reparar los daños apreciados en la estructura vertical de la misma, así como adoptar las medidas imprescindibles en cuanto a la reparación de acabados, de forma que se garantice la protección de los elementos constructivos, así como el cumplimiento del deber de conservación en cuanto al ornato público se refiere.


Tras reconstruir la cubierta, se procederá a la reposición de las carpinterías de los huecos de la nave y al refuerzo de los muros de cerramiento, asimismo se procederá a solar la nave, que actualmente presenta una capa de albero como cubrición de las excavaciones arqueológicas efectuadas.

En cuanto al espacio delantero hacia el "Jardinico Alto", resulta necesario proceder al cegado de mechinales y retacado en las zonas descarnadas, posteriormente se procederá al tratamiento general de las medianeras vistas tras la demolición de la construcción de la cabecera, garantizando tanto la seguridad como el debido ornato.


Por último, se repasarán las fachadas para garantizar el ornato, mediante picado de los enfoscados abofados o descompuestos, eliminación de morteros de cemento de reparaciones anteriores, retacado de las zonas de muro que resulte necesario, y consolidación y restauración de cornisas.

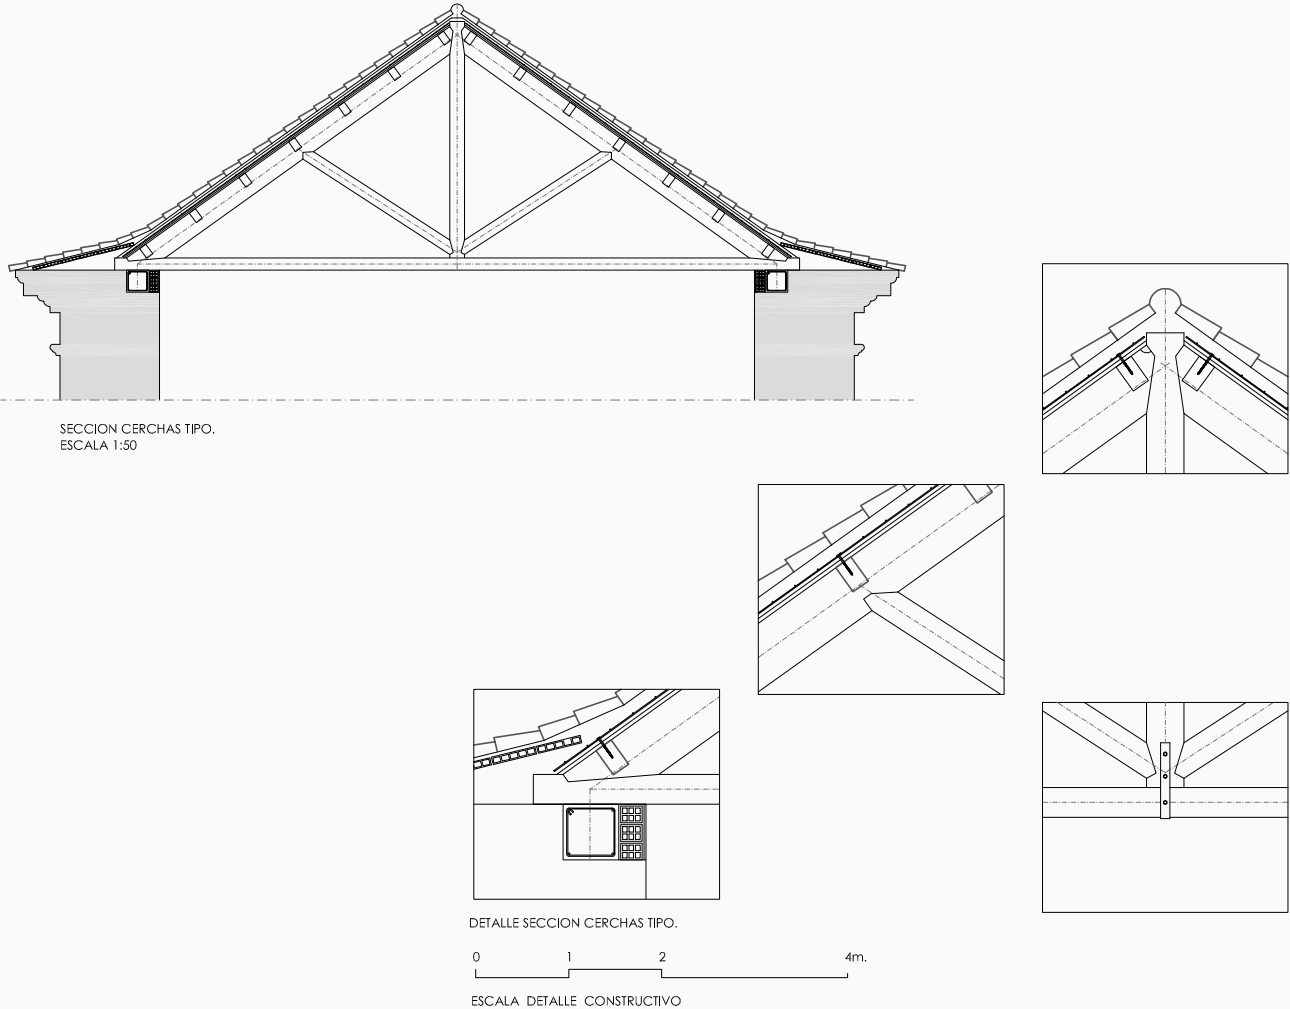

DETALLES ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CERCHAS

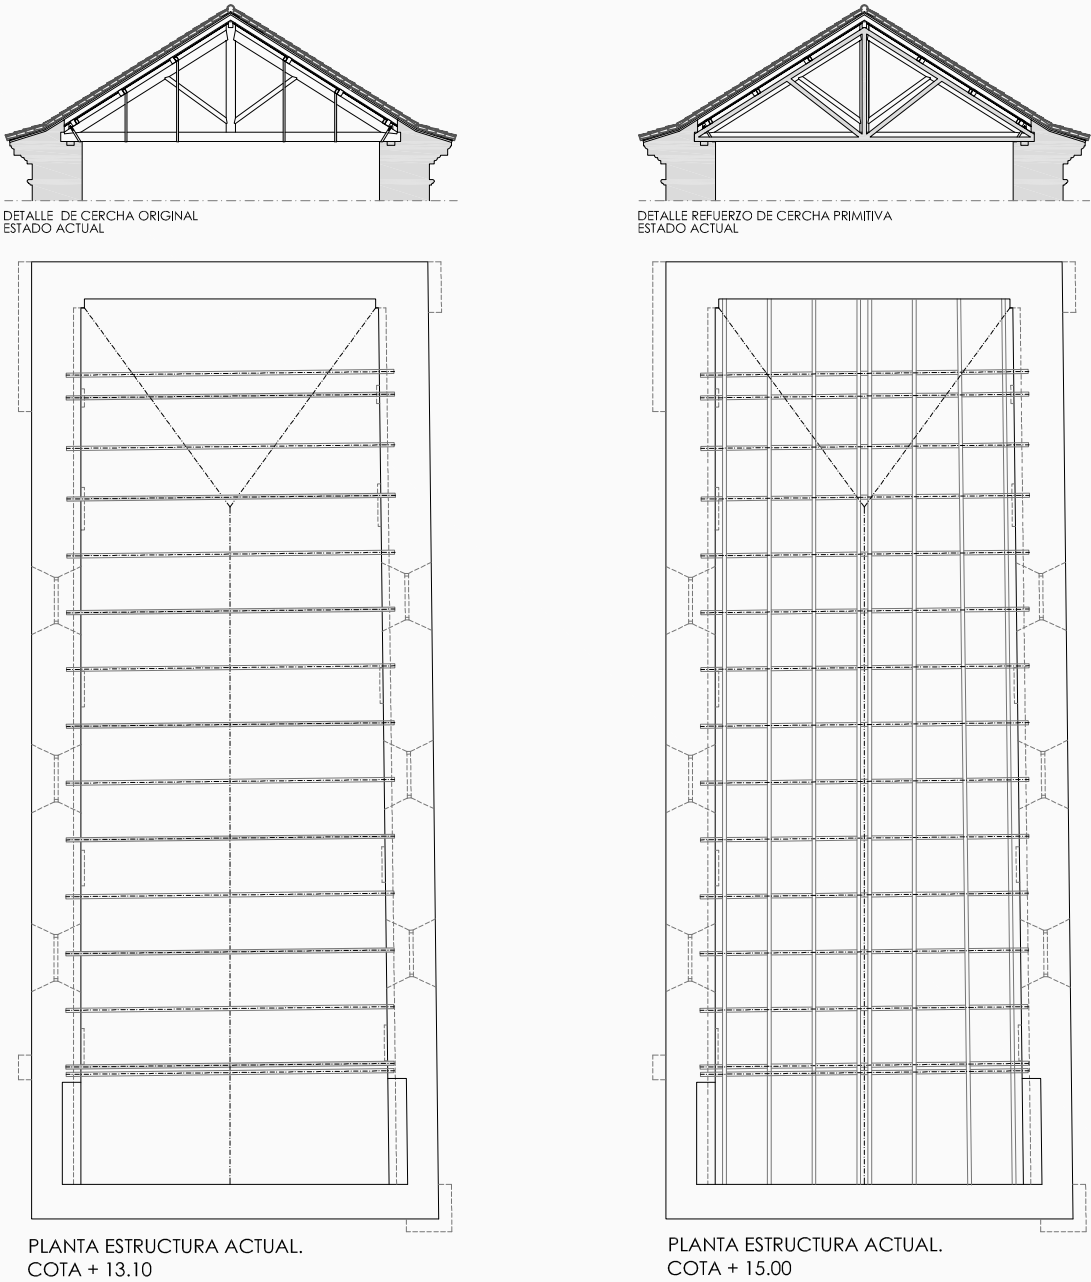

ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA

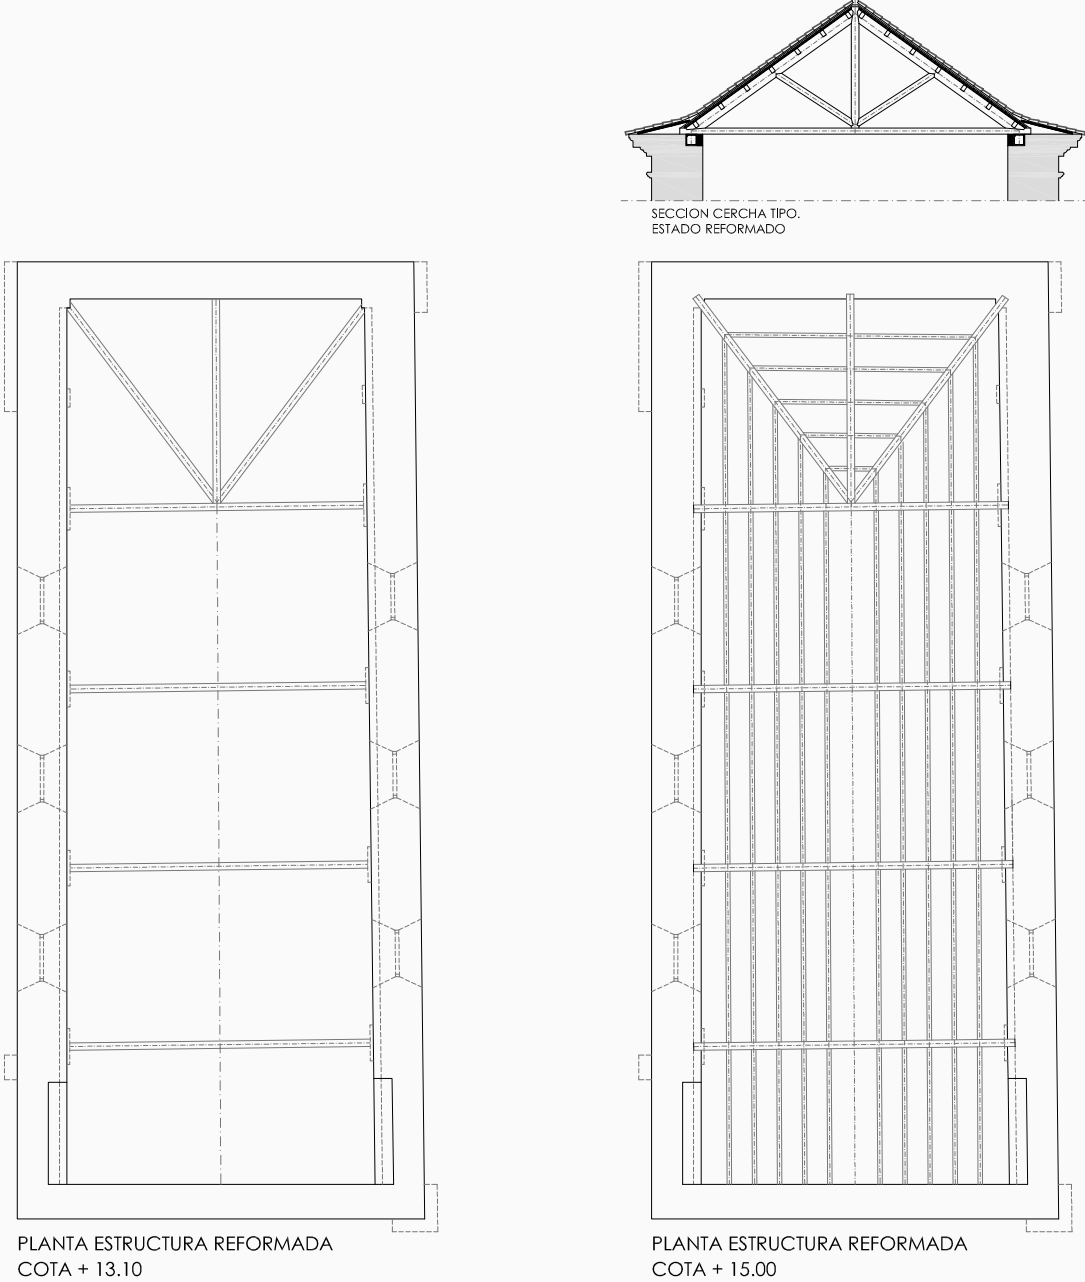

ESTADO REFORMADO DE LA ESTRUCTURA